

Unit - 01

Alternators

Introduction :-

Alternator को synchronous generator भी कहा जाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है यह synchronous speed से घुमता है आज के समय में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न power plant में alternator का use किया जाता है alternator का मुख्य भाग निम्नलिखित हैं :-

- (1) Stator frame
- (2) Stator core
- (3) Stator slots
- (4) Stator winding
- (5) Rotor core
- (6) Rotor winding
- (7) Shaft

Stator frame :-

मशीन का सबसे ऊपरी भाग Stator frame कहलाता है। जिसके अन्दर मशीन के बाकी parts रखे जाते हैं Stator frame cast iron से बनाया जाता है क्योंकि यह अन्दर के part को mechanical shock provide करता है।

Stator frame का मुख्य कार्य अन्दर के parts को protection provide

जिसमें बाहर से वातावरण से अंदर से ही माध्यम ही माध्यम न पहुँचे लया साथ ही साथ moving parts से human contact से बचाया जा सके। Stator frame में ventilating holes होते हैं जिससे अंदर से heat से flow होने से लिए path मिलता है।


Stator Core :-

- Stator core stator frame से अंदर होता है जो कि high grade alloy lamination silicon steel से बना हुआ होता है।
- Core में मुख्य रूप से steel material का use किया जाता है ताकि hysteresis loss कम हो लया steel में silicon add करके लया इसे lamination करके eddy current loss को कम किया जाता है।
- Machine में rotating magnetic field core में भी flow होता है जिससे कारण यह losses उत्पन्न होते हैं।
- Stator में slots बने हुए होते हैं जिसमें stator winding को wound किया जाता है।

Stator Slots :-

- Stator slots stator के core में होते हैं जिनमें उक्त winding को रखा जाता है यह slots 3 प्रकार के होते हैं (open, Semiclosed, Closed) इनका use machine के application के अनुसार किया जाता है।

- Mainly semiconductor semiclosed type के slots का use किया जाता है क्योंकि narrow में opening के कारण flux distribution uniform है जिससे वह से machine smoothly run करता है।

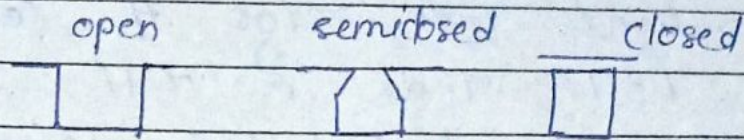

Stator Winding :-

- Stator के core में slots बने हुए होते हैं जिसमें stator winding को wound किया जाता है यह winding पूरे core में uniformly distributed होते हैं। इन winding को star या Delta में connect किया जाता है जो कि 3 phase supply या 3- ϕ , 4-wire system होता है। Stator winding में copper से बना होता है।

Rotor Core :-

Rotor core machine का वह भाग होता है जो rotate करता है rotor core में laminated silicon steel से बने हुए होते हैं यह laminated प्रकार के होते हैं :-

- (1) Salient Pole Rotor
- (2) Non Salient pole Rotor

जिन्हें अलग से समझाया गया है।

Rotor Winding :-

Rotor के core में Rotor winding को wound किया जाता है यह winding copper material में बनाया जाता है। Salient pole rotor में concentrated winding दिया जाता है तथा non-salient pole rotor में distributed winding दिया जाता है परन्तु यह uniformly distributed नहीं होते हैं।

Shaft :-

Shaft machine के center पर होता है इसे mild steel में बनाया जाता है जो कि बहुत मजबूत होता है। Shaft में generator में mechanical energy लिया जाता है। तथा motor के core में load को connect किया जाता है।

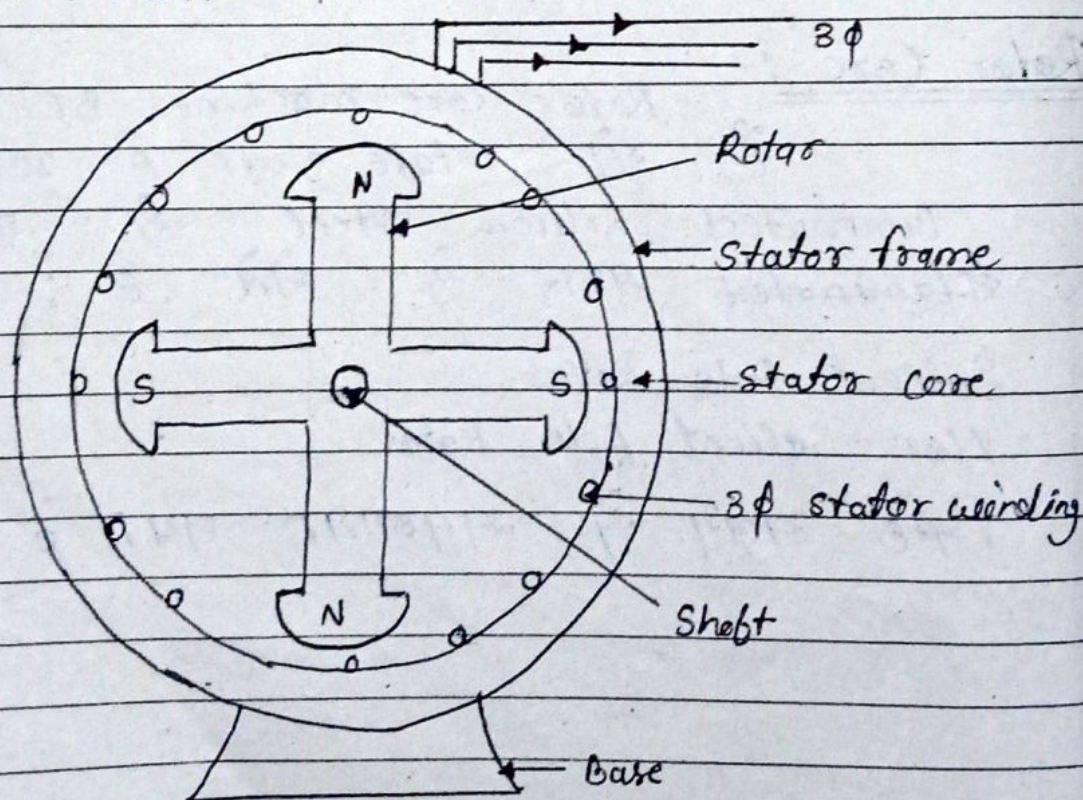


fig:- Alternator Diagram

Types of Alternator and Application :-

Rotor machine ko rotating parts होता है जिसमे field winding को wound किया जाता है। field winding में DC source के द्वारा DC supply दिया जाता है इस DC source को exciter भी कहते हैं यह exciter generally small generator होते हैं।

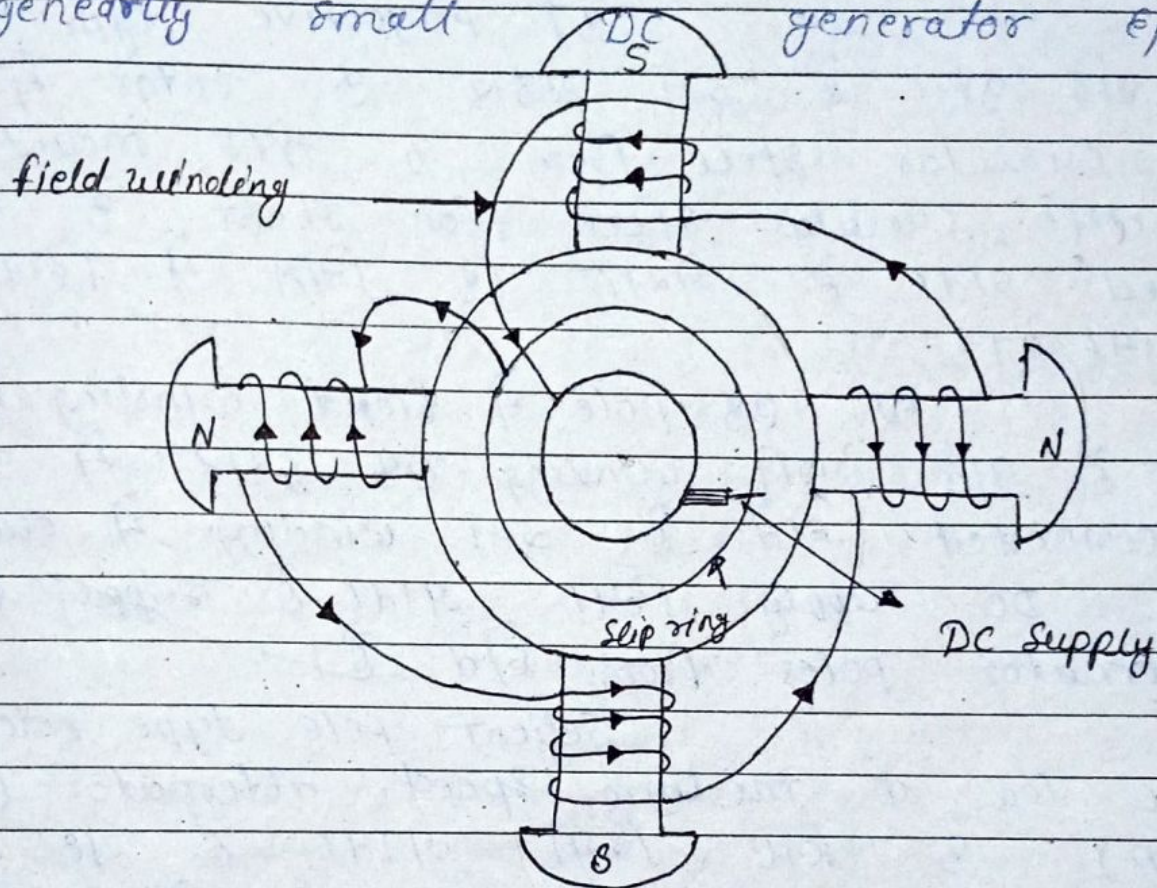


Fig:- Salient Pole Type Rotor

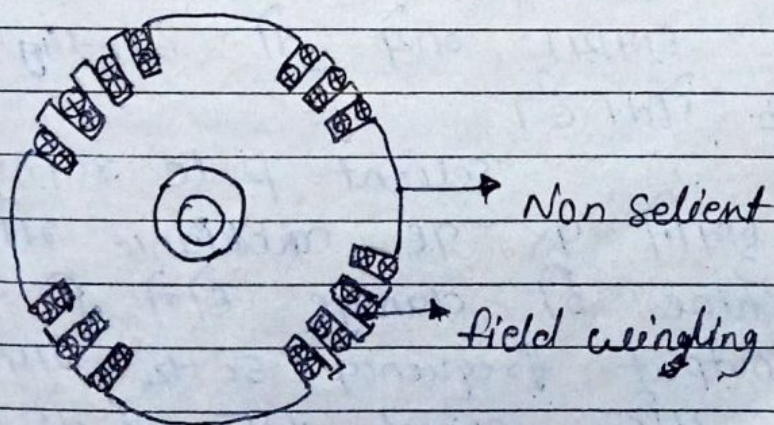


Fig:- Non-Salient Pole Type Rotor

Synchronous Machine के Rotor दो प्रकार के होते हैं:-

- (i) Salient pole (or projective) type rotor
- (ii) Non-Salient pole (or cylindrical) type rotor

(i) Salient Pole type Rotor :-

Salient pole types rotor को projective type rotor भी कहते हैं इस प्रकार के rotor में pole एक circular steel from के ऊपर mounted होते हैं तथा circular steel from shaft के साथ fixed होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

हर एक pole में field winding को लपेटा जाता है यह सभी winding एक दूसरे से series में connected होते हैं इस winding में exciter द्वारा DC supply दिया जाता है supply देने पर alternator poles from होते हैं।

Salient pole type rotor का use low व medium speed alternator (120-750 Rmp) के लिए किया जाता है यह alternator diesel इंजन या water turbine में लगा हुआ होता है Salient field pole के कारण यदि इसे High speed पर घुमाया जाये तो winding को तथा noise अधिक होता है।

Salient pole rotor को High speed पर घुमाने पर वह unbalance भी हो सकता है तथा machine की damage होने कि सम्भल होती है चूंकि output frequency 50 Hz प्राप्त करने के लिए यदि speed कम हो तो No.

of. turns को बढ़ाया जाता है salient pole rotor का diameter ज्यादा होता है तथा इसका length कम होता है।

Non-Salient Pole Type Rotor :-

Non-salient pole

type rotor को

Cylindrical types rotor भी कहते हैं इस प्रकार के rotor smooth, solid forged cylindrical steel से बनाया जाता है जिनके ऊपर से slots बने होते हैं इन slots में rotor winding को रखा जाता है ^{slot}। सभी windings आपस में स्लॉट्स में connected होते हैं जिन्हें DC source से supply दिया जाता है Rotor के बाहरी भाग में कुछ poles में slots नहीं बनाये जाते तथा यहाँ पर poles form होते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार के rotor high speed applications के लिए उपयोग किया जाता है (1500 - 3000 rpm) इस प्रकार के rotor steel turbine से साथ connect होते हैं। क्योंकि इससे निम्न कार्य हैं :-

- (1) कम डाइमेंशन रखने के कारण high speed पर भी noise न के बराबर होते हैं।
- (2) इस प्रकार का generator का output wave form अच्छा होता है। (sin wave)
- (3) High speed होने के कारण तथा output frequency 50 Hz होने के लिए non salient pole types rotor में No. of poles कम होते हैं इसका diameter small होता है तथा axial length ज्यादा होता है।

Working of Alternator :-

alternator mechanical energy

को वह electrical energy में convert करता है।
हे alternator सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं।
वयोक्ति इसका रотор सिंक्रोनस speed से घूमता है।
हे। alternator के मुख्य दो parts होते हैं :-

(i) Stator तथा (ii) Rotor / Rotor में field winding present होता है जिसे DC लाइन से मद्ध से DC supply दिया जाता है जिससे धारण Rotor में alternate north तथा south pole develop होते हैं। Rotor को prime mover (turbine) रотор को prime mover के द्वारा घुमाया जाता है रотор के घूमने पर रотор का magnetic flux भी घूमने लगता है चूंकि इससे सिंक्रोनस जनरेटर है इसलिए prime mover या रотор का speed सिंक्रोनस speed के equal रखा जाता है।

Rotor का revolved करता हुआ magnetic field stator के slots में present stator winding से link करता है चूंकि यह flux का मान समय के साथ change होता है इसलिए Faraday के नियम अनुसार stator winding Emf induced होता है।


अतः alternator Faraday के नियम अनुसार work करता है Faraday के नियम अनुसार जब किसी किसी लंबी या conductor को flux का change हो तो उसे लंबी

या conductor में emf induced होता है
यह emf तब तक induced होता है जब तक
flux में changes होता रहता है।


Stator की winding 3φ में connected
होता है इसलिए stator में induced emf
भी 3φ होता है।

Induced emf की frequency
pole तथा rotor के speed पर depend करता
है

$$f_s \text{ frequency} = \frac{PN}{120}$$

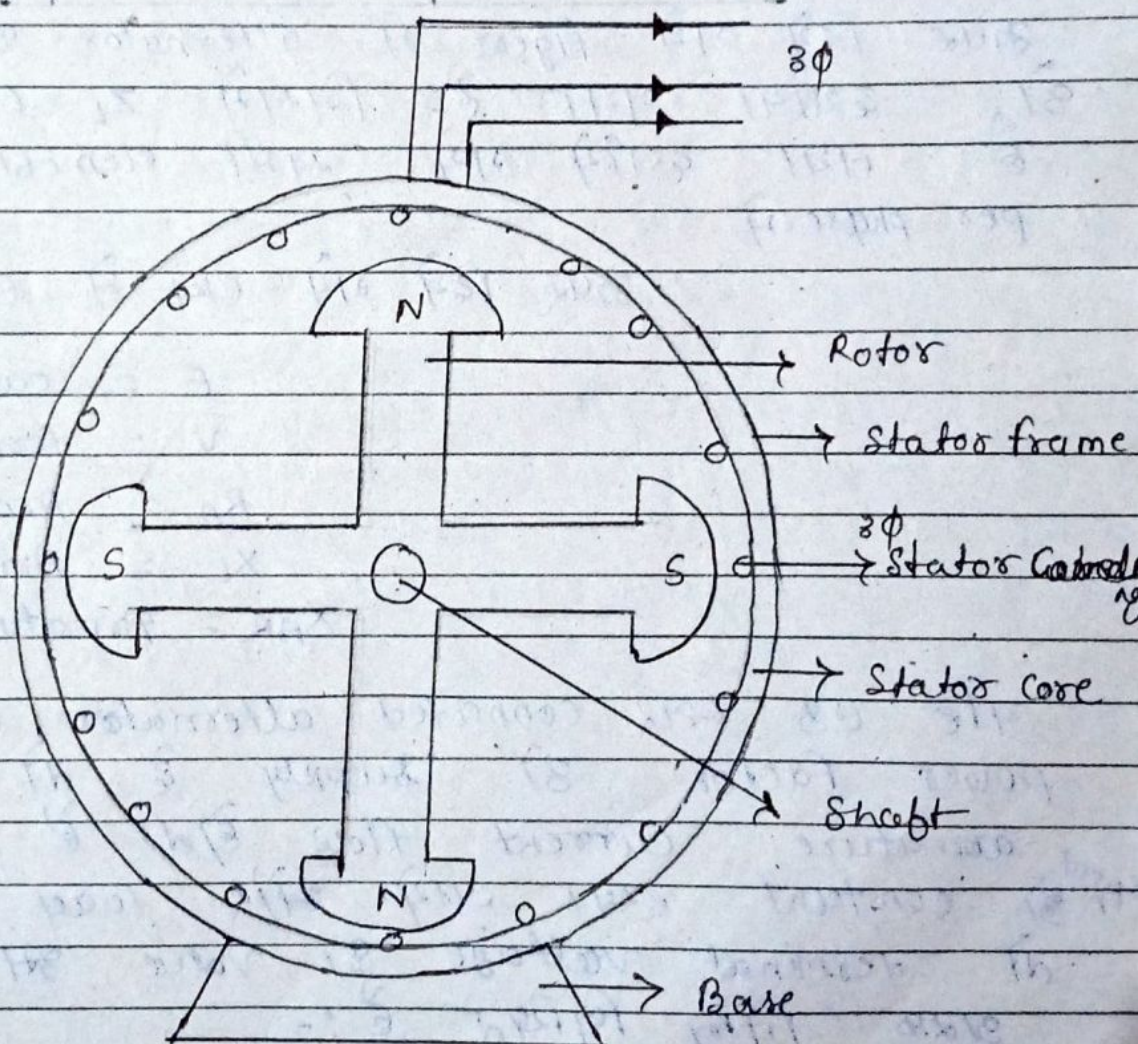

* Equivalent Circuit and Phasor Diagram :-

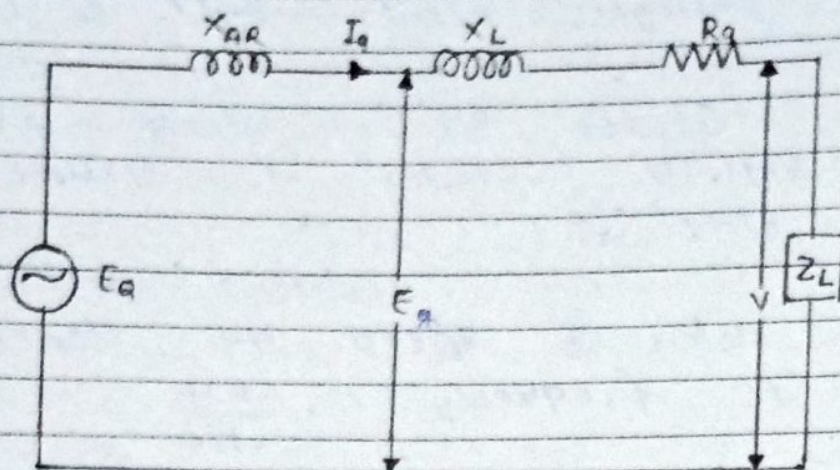

ऊपर दिये गये figer में alternator का equivalent circuit को दर्शाया गया है जिसमें Z_L (load) connected है तथा दर्शाये गये सभी elements का मान per phase में

ऊपर दिये गये ckt में $E_0 = \text{No. Load emf}$

$E = \text{Load induced emf}$

$V = \text{terminal voltage}$

$R_a = \text{Armature resistance}$

$X_L = \text{Armature leakage reactance}$

$X_{AR} = \text{Armature Reaction reactance}$

यदि लघु स्तर connected alternator inductive load supply power factor को supply दे तो alternator में armature current flow होता है यदि field excitation को constant रखा जाये और load को बढ़ाया जाये तो terminal voltage का value कम होता है जिसे वोल्टेज निम्न लिखित है :-


(i) आर्मेचर resistance में voltage drop $I_a R_a$ increases हो जाएगा।

(ii) Armature leakage reactance में voltage drop $I_a X_L$ increase हो जाएगा।

(iii) Armature reaction reactance में voltage drop increase हो जाएगा।

(i) Armature Resistance :- आर्मेचर winding या stator winding copper के तार से बना होता है जिसमें कुछ resistance होता है जिसे armature resistance कहते हैं। Armature resistance में जब armature current flow होता है तो armature winding में $I_a R_a$ voltage drop होता है। इसका मान बड़े size के alternator में बहुत कम होता है जिसे practical purposes के लिए neglect भी किया जा सकता है।

(ii) Armature Leakage Reactance :- alternator को excite करने पर (DC supply) देने पर जो magnetic field from होता है यह magnetic field armature के conductor से link करता है परन्तु magnetic field के कुछ flux armature conductor से link नहीं कर पाते जिन्हे leakage flux कहते हैं इनके कारण armature leakage reactance आता है जो कि तथा terminal voltage (V) के मान को कम कर देता है। तथा इस leakage reactance के कारण $I_a X_L$ voltage drop होता है।

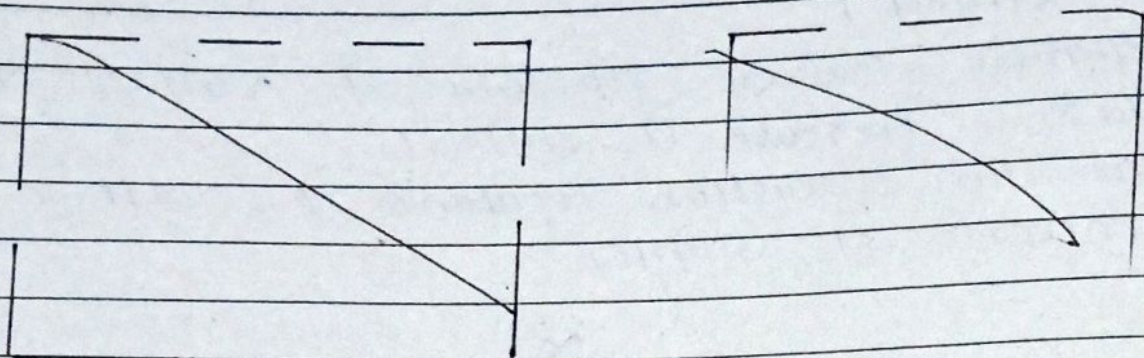


Armature Reaction Reactance:- alternator के लिए जबकी load inductive होता है जिसके कारण जो वरमायनर reaction होता है वह generated voltage के मान को कम कर देता है। Rotor को excite करने पर या DC supply देने पर एक magnetic field form होता है यह magnetic field armature conductor से leak करता है तथा current flow होता है। इस कारण के कारण एक वरमायनर फ्लक्स उत्पन्न होता है जोकि main फ्लक्स के साथ react करता है जिसे वरमायनर reaction कहते हैं। इसके कारण generated voltage में changes होता है जिसे एक reactance में दर्शाते हैं जिसे वरमायनर reaction reactance X_{AR} कहते हैं। तथा इसके कारण जो voltage drop होता है $I_a X_{AR}$ से दर्शाया जाता है।

इन सभी voltage drop के कारण alternator की voltage equation निम्न equation से दर्शाया जा सकता है।

$$E = V + I_a (R_a + jX_L)$$

$$\& E_0 = E + I_a (jX_{AR})$$

* (X_s) Synchronous Reactance :-

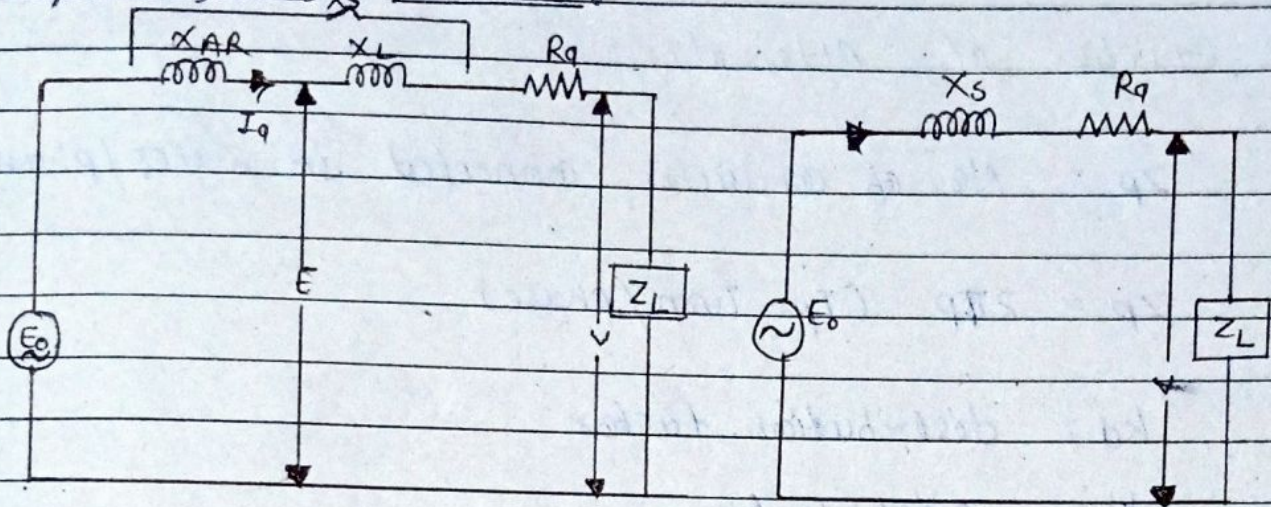

armature leakage reactance तथा armature reaction reactance के योग को synchronous reactance कहते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

$$X_s = X_{AR} + X_L$$


Synchronous Impedance $Z_s = R_a + jX_s$

$$= R_a + j(X_{AR} + X_L)$$

$$\therefore E_0 = V + I_a Z_s$$

$$E_0 = V + I_a R_a + I_a j(X_{AR} + X_L)$$

* Phasor Diagram :-

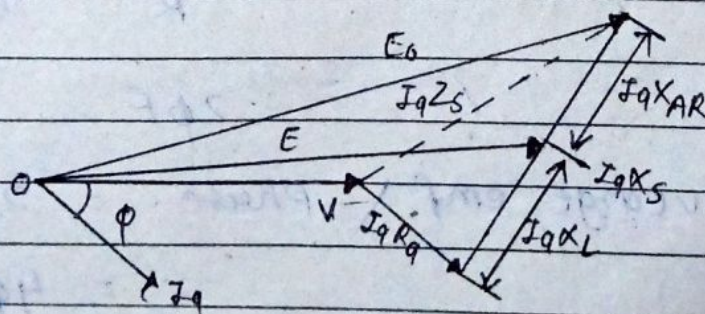

Emf Equation of Alternator:-

Z_p = No. of conductor connected in series/phase

$$Z_p = 2T_p \quad (T_p = \text{Turn/phase})$$

k_d = distribution factor

k_p = pitch factor

N = Speed in Rpm

ϕ = flux/pole

f = frequency

यदि core conductor, flux 87 घाटती है तब पद 60
उस revolution में जिससे लिप समय लगता है।

$$1 \text{ revolution} = \frac{60}{N} \text{ second}$$

$$\text{average emf} = \frac{\text{flux cuts}}{\text{time taken}} = \frac{P\phi N}{60} \text{ V}$$

$$\text{On synchronous speed } N_s = \frac{120f}{P}$$

average emf / conductor

$$= \frac{120f}{P} \times \frac{P\phi}{60}$$

$$= 2\phi f$$

$$\begin{aligned} \text{average emf / phase} &= 2\phi f \times 2T_p \\ &= 4\phi f T_p \end{aligned}$$

Rms value = avg. value $\times$ form factor

$$= \frac{4\phi f T_p \times V_{dc}}{V_{rms}} (1.11)$$

$$= 4.44\phi f T_p$$

Now k_p and k_d pitch factor and distribution factor
है net emf होगा

$$E_{phase} = k_p k_d 4.44\phi f T_p$$

$$E_{phase} = 4.44\phi f T_p \times k_p k_d$$

यदि आर्मेचर connected हो तब star में $E_L = \sqrt{3} E_{phase}$
Delta में $E_L = E_{phase}$

अल्टरेटर एक machine है जो mechanical energy को electrical energy में एक निश्चित voltage परन्तु fixed frequency में convert करता है। frequency जो कि important properties है AC electrical energy का जिसमें fixed frequency प्राप्त करने के लिए हमेशा MLC को एक ही speed में चलाना चाहिए जिसे synchronous speed तथा इस कारण से इसे synchronous MLC कहा जाता है।


Steam turbine का speed (speed range) 3000-3600 rpm होता है। जिसकी efficiency अच्छी होती है क्योंकि इसमें no. of pole ज्यादा होता है।

$$P = 2, N = 3000 \text{ rpm}$$

$$f = \frac{PN}{120} = \frac{2 \times 3000}{120} = 50 \text{ Hz}$$

principle :-

जब हमारी conductor magnetic field को काटना है तब एव emf (voltage) induced हो जाता है जिसे Faraday law of electromagnetic induction कहते हैं।

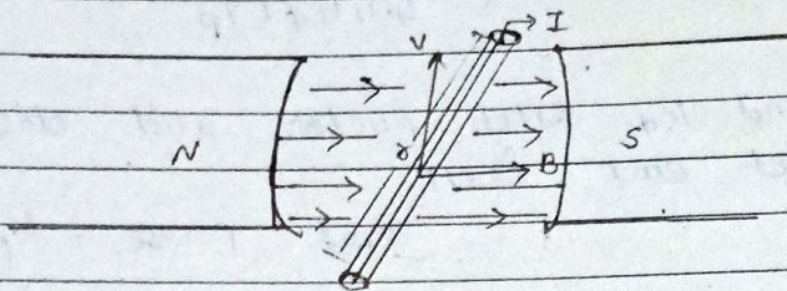

$$e = Blv \sin \theta$$

B = flux density wb/m^2 (Tesla)

l = Active length of conductor

v = linear velocity in m/s

θ = Angle b/w v & B

e = Induced emf in volt



Armature में turns की type के alternator होते हैं :-

- ① Stationary Armature & Rotating field
- ② Rotating Armature & Stationary field

alternator में stationary armature में DC excitation दिया जाता है जिसमें emf को dynamically induced emf कहा जाता है एव हमारा rotating armature जिसमें field को DC excitation दिया जाता है। इसमें induced emf को stationary induced emf कहा जाता है।

Commutator :-

mechanically rotating rectifier के Dc. generator को जाता है मयदि mechanically rotating inverter के dc motor को जाता है।

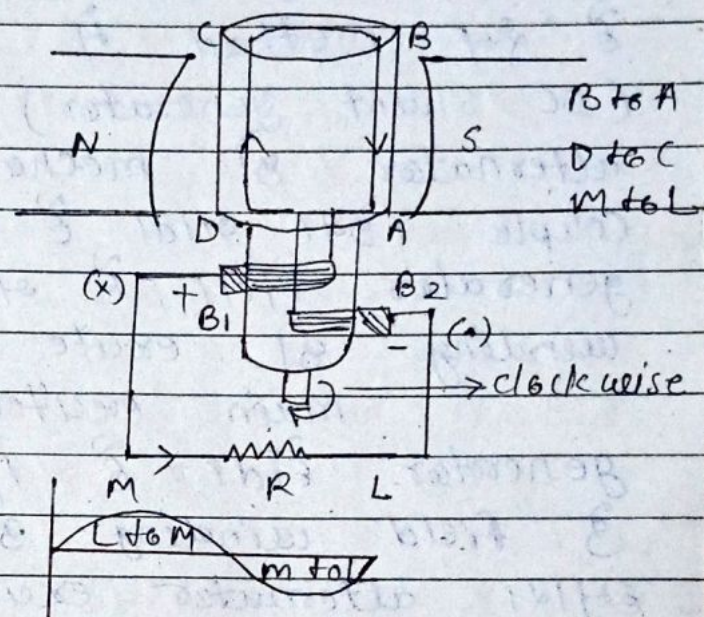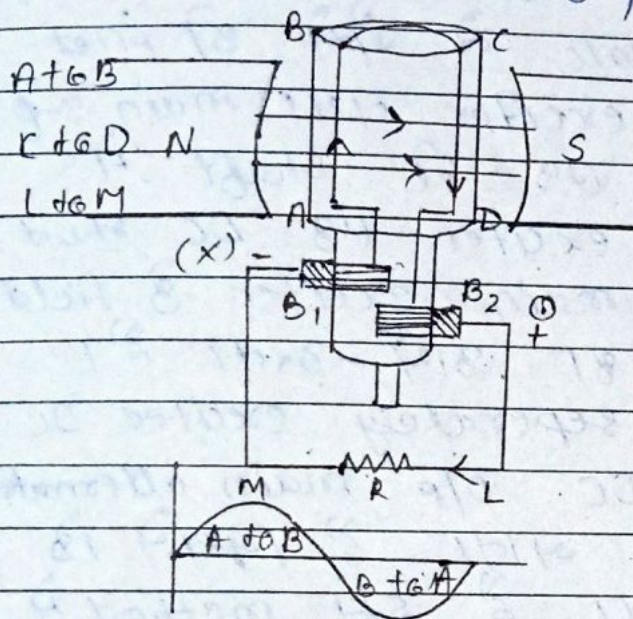

दोनों coils side पर induced emf हमेशा बदलती है यह फिर phase पर होती है।


Excitation System for synchronous machine :-

large synchronous machine में हम field winding को motor में maint (place) करने हैं क्योंकि इससे बहुत से advantages हैं। synchronous machine के field winding को excite करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। कुछ महत्वपूर्ण excitation system नीचे दिये गये हैं।

- (1) DC Exciter
- (2) Static Exciter
- (3) Brush less Exciter

(1) DC Exciter :-

यह एक बहुत ही पुराना तरीका है जिससे की हम synchronous generator के field winding को excite कर सकते हैं इस method में तीन m/c में जैसे की pilot (DC shunt generator) main exciter तथा main 3-phase alternator को mechanically एक ही shaft में couple किया जाता है pilot exciter एक DC shunt generator होता है जो कि main exciter के field winding को excite करने का कार्य करता है। main exciter एक separately excited DC generator होता है जिसका DC o/p main alternator के field winding को दिया जाता है जिससे कि हमारा alternator excite होता है इस method में cooling तथा maintenance problem होता है जो कि sweeping brushes तथा commutator के कारण माने हैं। modern excitation system में हम no. of sliding contact or brushes को minimize कर सकते हैं।

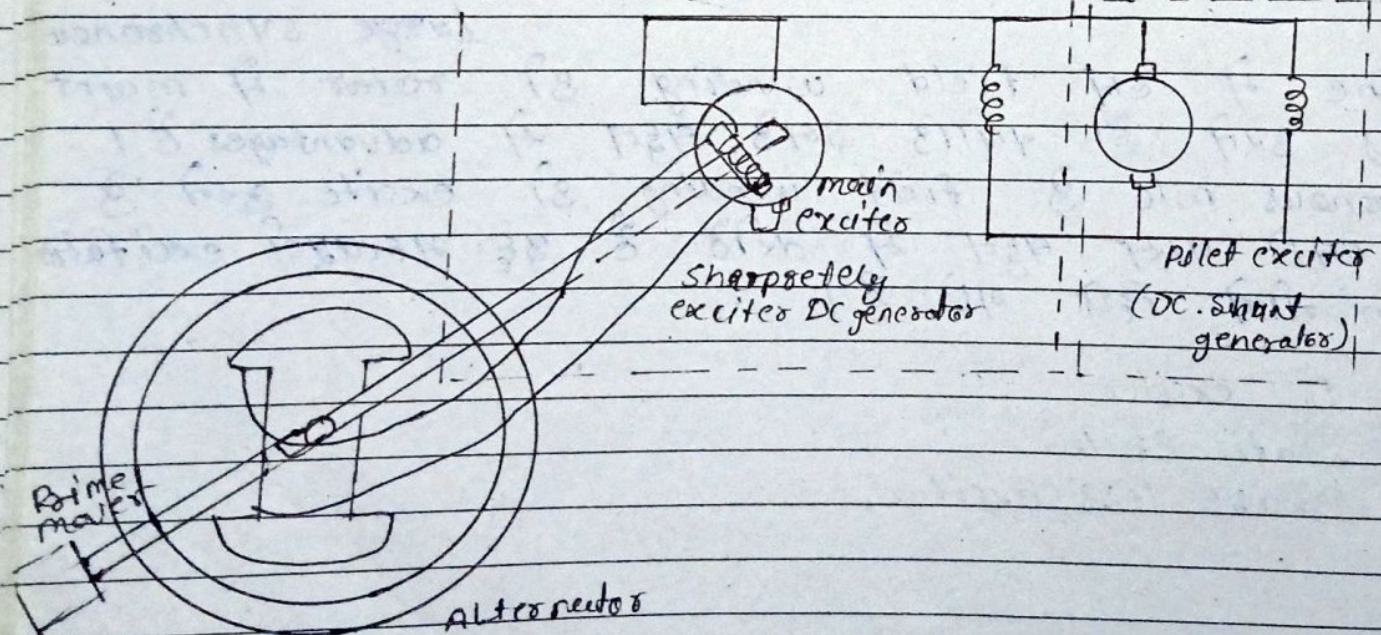


(2) Static Exciter :-

इस method में excitation supply main alternator के output terminal से लिया जाता है इसके लिए एक step down transformer का उपयोग करते हैं जो कि terminal voltage desired field voltage तक step down कर देता है। यह एक voltage को एक full converter bridge में दिया जाता है यह bridge thyristors से बना हुआ होता है जिसका firing angle (α) desired value पर set कर देने से control power output को field winding के alternator पर दिया जाता है static excitation process को start करने के लिए starting में field winding को एक battery bank से excite किया जाता है।


Alternator का speed जब rated speed पर होता है तथा alternator sufficient amount का power generate करने लगता है तो alternator के field winding को battery से thyristor bridge पर switch कर दिया जाता है।

firing angle (360°) rectifier bank (100°) rectifier & two half cycloconverter (180°) inverter

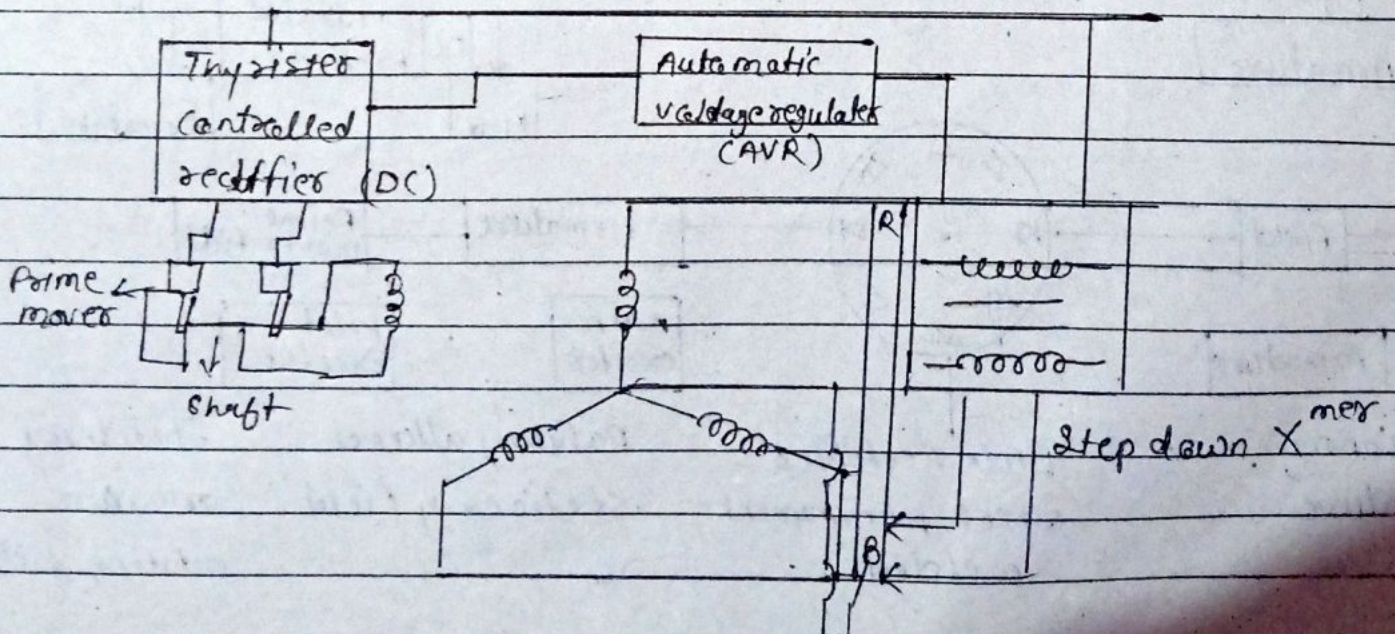

(3) Brushless Excitation System (Smart Excitation) :-

- इस method में prime mover का main shaft pilot exciter, main exciter तथा main alternator से connected होता है।
- Pilot exciter एक permanent magnet alternator होता है जिसके pole permanent magnet के बने होते हैं तथा stator में 3φ winding होता है।
- तथा pilot exciter के द्वारा produced power को एक thyristor control bridge में दिया जाता है।
- इस controlled DC में converted होता है।
- इस controlled DC को main exciter के field winding में दिया जाता है।
- main exciter के द्वारा developed 3φ power को rotating silicon diode rectifier में एक hollow shaft के द्वारा दिया जाता है।
- DC power जो कि silicon diode rectifier output होता है उसे main alternator hollow shaft के द्वारा दिया जाता है।
- इस process में Brushless तथा sliding contact की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए इसे Brushless Excitation कहते हैं।

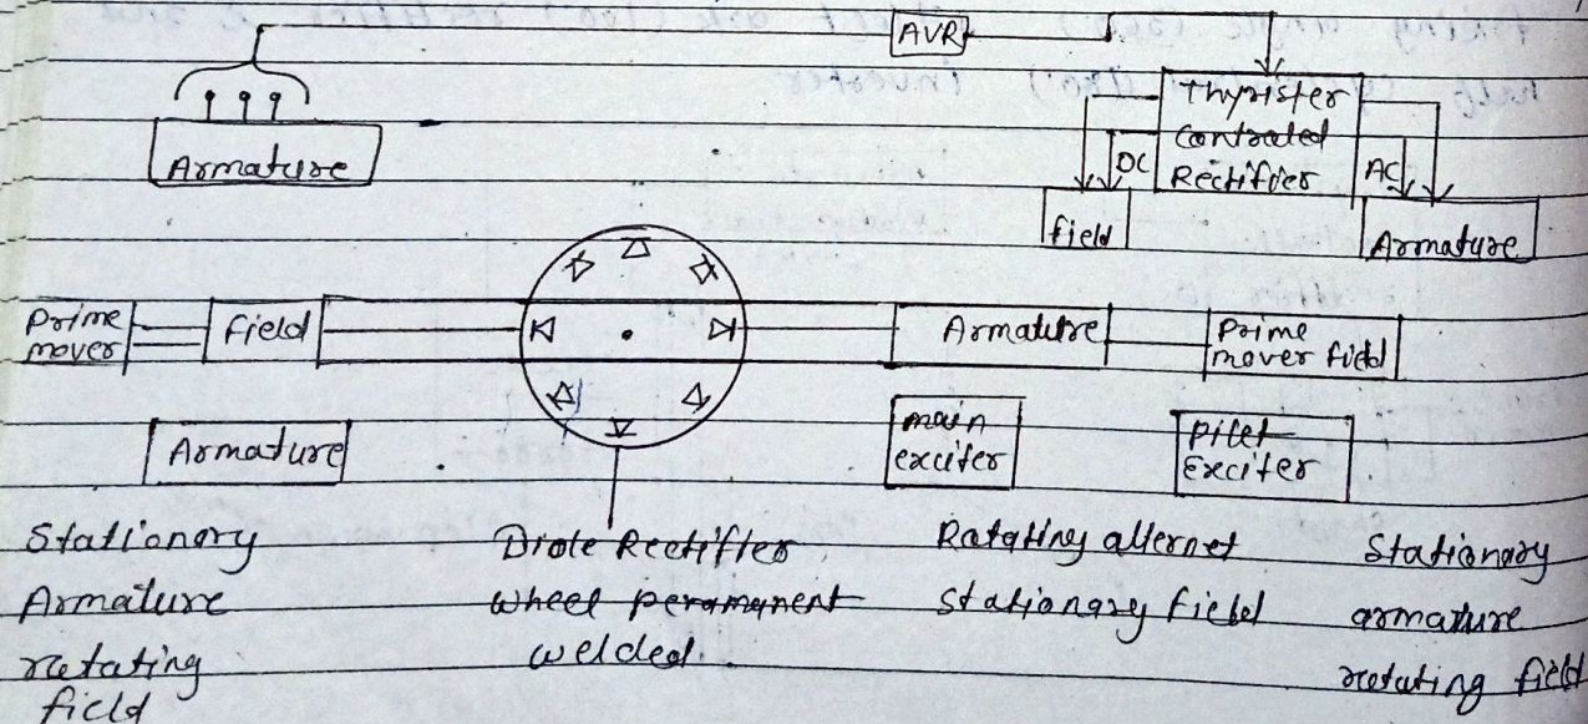

(Armature Parts)

(i) Winding factor :-

Armature winding alternator के पूरे armature में distributed होता है यह distributed winding wave form को sinusoidal बनाता है तथा fluxing uniformly होता है armature के winding के loss सभी भी full pitched नहीं होती हैं।

It means दो coil sides pole के core पर नहीं होते इसको हम short pitch winding कहते हैं ऐसा करने पर output voltage का wave form include होता है तथा copper requirement कम लगता है Distribution तथा pitching voltage के magnitude को effect करता है इसे ही factor में बांटा गया है।

(1) Distribution factor (k_d)

(2) Pitch factor (k_p)

(1) Distribution factor :-

ऐसे winding जिसमें मात्र एक slots पर दो phase होते हैं इन्हें concentrated इस type के winding को emf generated per phase is equal to the arithmetic sum of induced coil emf in that phase".

अगर coil / phase को हम बहुत से slots में distribute करने पर उसे distributed winding कहते हैं।


$$k_d = \frac{\text{emf with distributed winding}}{\text{emf with concentrated winding}}$$

Pitch factor (k_p) :-

जब कॉइ के दो sides अलग हैं तो full pitch कॉइ कहते हैं। full pitch कॉइ में दो coils sides के emf पर दूसरे के phase में होते हैं तथा resultant mmf हर एक emf का arithmetic sum होता है। परन्तु resultant emf का wave form improve करने के लिए हम कॉइ का pitch कम में रखते हैं इस process को short pitching करना कहते हैं। तथा इसे कॉइ short pitch कॉइ कहवाता है।

Short pitch कॉइ का emf full pitch कॉइ के emf से कम होता है। हम कॉइ का emf जिस factor में reduce होता है उसे pitch factor कहते हैं।

$$k_p = \frac{\text{emf induced in short pitch coil}}{\text{emf induced in full pitch coil}}$$

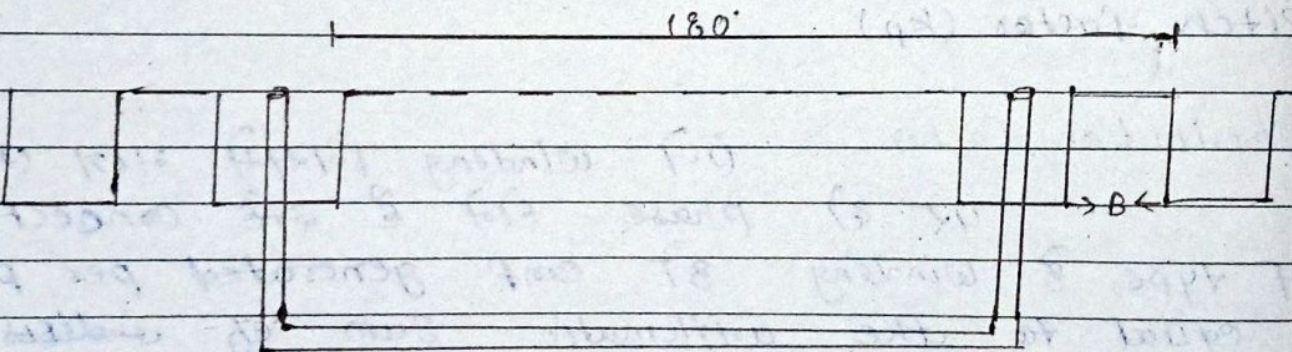

2023
प्रश्न:-

118 3φ 16 pole star connected alternator में 144 slots हैं तथा हर 13 slots में 10 conductor हैं। इससे बड़े Flux/pole 0.03 web दिया गया है। स्तर की speed 375 rpm है। full pitch coil मानते हुए frequency तथा phase line emf की गणना तथा नं. of conductor 1440 है।

हल:- In full pitch $k_p = 1$
 $k_d = ?$

$$k_d = \frac{\sin\left(\frac{n\alpha}{2}\right)}{n \sin \frac{\alpha}{2}}$$

$$\text{pitch} = \frac{\text{slots}}{\text{pole}} = \frac{144}{16} = 9$$

$$\alpha = \frac{180^\circ \text{ electric}}{\text{pole pitch}} = 20^\circ \text{ electric}$$

$$n = \frac{\text{pitch}}{\text{phase}} = \frac{9}{3} = 3 \quad \left(\frac{144}{16 \times 3} = 3 \right)$$

$$k_d = \frac{\sin\left(\frac{n\alpha}{2}\right)}{n \sin \frac{\alpha}{2}} = 0.9597$$

$$f = \frac{PN}{120} = \frac{16 \times 375}{120} = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{No. of slots} = 144$$

$$(Z) \text{ total No. of conductor} = 1440$$

$$\text{No. of conductor/slots} = 10$$

$$\text{No. of turn } T = 720$$

$$\text{Phase} = \frac{720}{3} = 240^\circ$$

$$\text{Let } k_p = 1$$

$$E_{rms} / \text{phase} = 4.44 \phi f \cdot T k_p \cdot k_d$$

$$= 1533.98448 \text{ V}$$

$$E_L = \sqrt{3} E_p$$

$$E_L = 2656.9390 \text{ V}$$

Armature Reaction :-

Unit - 03

Three Phase Induction Motor

Introduction:-

Three phase induction motor generally बहुत से application के लिए industries में use किये जाते हैं इसका speed no load से full load तक constant रहता है यह motor का speed को supply frequency में change करने के लिए इसकी speed को easily control किया जा सकता है induction motor simple होता है इसका प्रभंज कम होता है इसका maintenance easy होता है इसका characteristics industries के requirement के अनुसार किया जा सकता है induction motor का starting torque DC motor के कंपेयर में कम होता है।

Three Phase Induction Motor के mainly दो भाग होते हैं - (i) Stator (ii) Rotor

Stator तथा Rotor के बीच में air gap होता है जो machine के size के अनुसार 0.4mm. से 4mm. तक हो सकता है।

Stator :- Stator के निम्नविषयित भाग होते हैं:-

(1) Stator frame :- यह मशीन का सबसे ऊपरी भाग Stator frame कहलाता है जिसके अन्दर machine के बाकी

पर्वत रखे जाने हैं स्टाटर फ्रेम cost गिने से मिलकर बना होता है चूँकि वह machine के अंदर के पर्वत को mechanical support प्रदान करता है।

स्टाटर फ्रेम का मुख्य work अंदर के पर्वत को insulation प्रदान करता है जिससे बाहर के वातावरण से अंदर पर्वत को हानि न पहुँचे तथा साथ ही साथ moving parts से human contact से बचाया जा सके। स्टाटर फ्रेम में ventilation housing होते हैं जिससे अंदर के heat के flow देने के लिए path मिलता है।

Stator Core :-

स्टाटर core स्टाटर फ्रेम के अंदर होता है जो कि High grade alloy lamination sheet से बना होता है। Core में मुख्य रूप से steel material का use किया जाता है ताकि hysteresis loss कम हो तथा steel में silicon add करके तथा उसे lamination करके eddy current loss को कम किया जाता है। Machine में rotating magnetic field-core में भी flow होता है जिसके कारण यह losses उत्पन्न होते हैं। स्टाटर में slots बने हुए होते हैं जिससे stator winding को wound किया जाता है।

Stator Slots :-

स्टाटर slots स्टाटर के core में होता है जिनमें 3 phase winding को रखा जाता है यह slots 3 प्रकार के

होते हैं (open, semiclosed, closed) इनका use machine के application के अनुसार किया जाता है। Mainly semiconductor type के slots का use अधिक किया जाता है क्योंकि narrow में opening के कारण flux distribution uniformly है जिससे वह से machine smoothly run करता है।


Stator Winding :- Stator winding के core में slots बने हुए होते हैं जिससे Stator winding को wound किया जाता है यह winding पूरे core में uniformly distributed होते हैं इन winding को star या delta में connect किया जाता है जो कि three phase 3 wire या three phase 4 wire system होता है। Stator winding में copper से बना होता है।

Rotor :- Rotor induction motor का rotating part होता है जो motor के बीच में स्थित होता है जिसके बाहरी भाग में slots बने होते हैं इन slots में motor के types अनुसार copper bar या winding लगाया जाता है। three phase induction motor में दो प्रकार के rotor use किये जाते हैं।


- (1) Squirrel Cage Rotor
- (2) Slipring induction Rotor \ Wound Rotor

Squirrel Cage Rotor :- Squirrel cage rotor के बाहरी भाग में parallel slots बने होते हैं तथा हरेक slots में copper या एल्यूमिनियम के bars लगाये जाते हैं यह slots rotor के middle में होते हैं इसे laminated steel से बनाया जाता है सभी copper bars endring द्वारा shorted होते हैं यह endring material से बना होता है यह पूरा structure एक cage की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम squirrel cage rotor रखा गया है इसके rotor में बाहर से supply नहीं दिया जाता है इसमें जो EMF या current आता है वह स्क्रॉर द्वारा उत्पन्न magnetic field के कारण उनमें पड़ होता है जिन induction motor में यह rotor लगाये जाते हैं उन्हें Squirrel cage induction motor कहते हैं अधिकतर induction motor में squirrel cage rotor पर पड़े करते हैं।


क्योंकि इसका construction simple होता है तथा इसकी बनावट ठोस व मजबूत होती है जिसके कारण यह विपरीत परिस्थिति में work कर सकते हैं इसके स्क्रॉर में starting torque कम होता है इसे बढ़ाने के लिए ही copper bars को rotor में देढ़ा लगाया जाता है ताकि bar length बढ़ जाये जिससे starting torque increase हो जाता है।

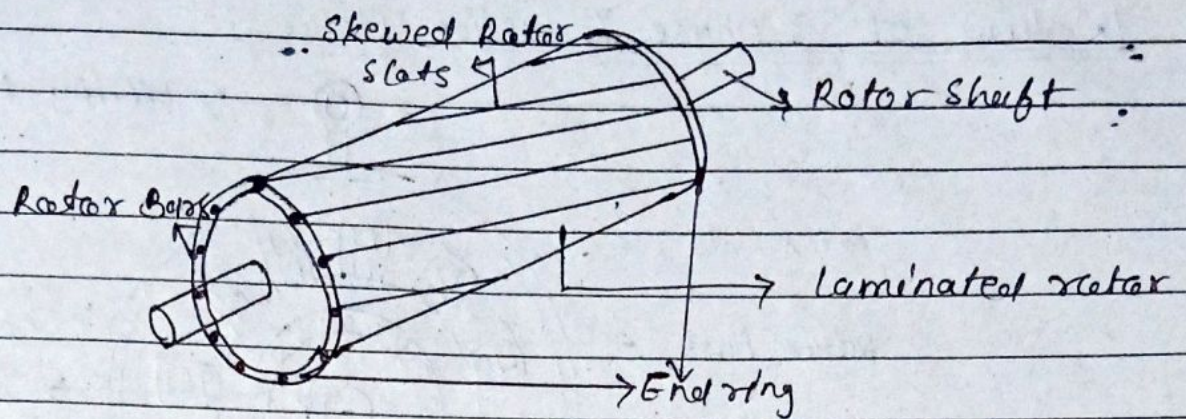

Slipring Rotor / Wound Rotor :- इस प्रकार के rotor में भी ~~function~~ ^{laminated cylindrical pole} होता है जिसमें three phase winding को लपेटा जाता है जैसे चित्र में दर्शाया गया है यह rotor winding slots में uniformly distributed होते हैं जो कि generally star connection में होते हैं इसके तीनों सिरे एक साथ connect होते हैं तथा बचे हुए अन्य 3 सिरे slipring द्वारा rheostat से connected होते हैं इसके मदद से machine के starting torque ज्यादा रखा जाता है तथा जब motor speed बढ़ते हैं यह होता है उस समय starting current का value कम हो जाता है।

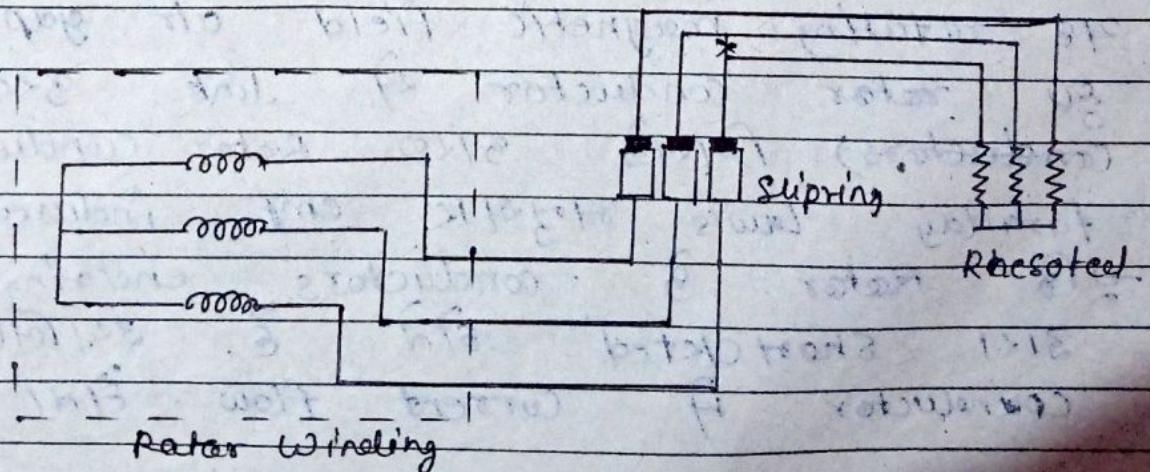

Working of 3 phase Induction Motor :-

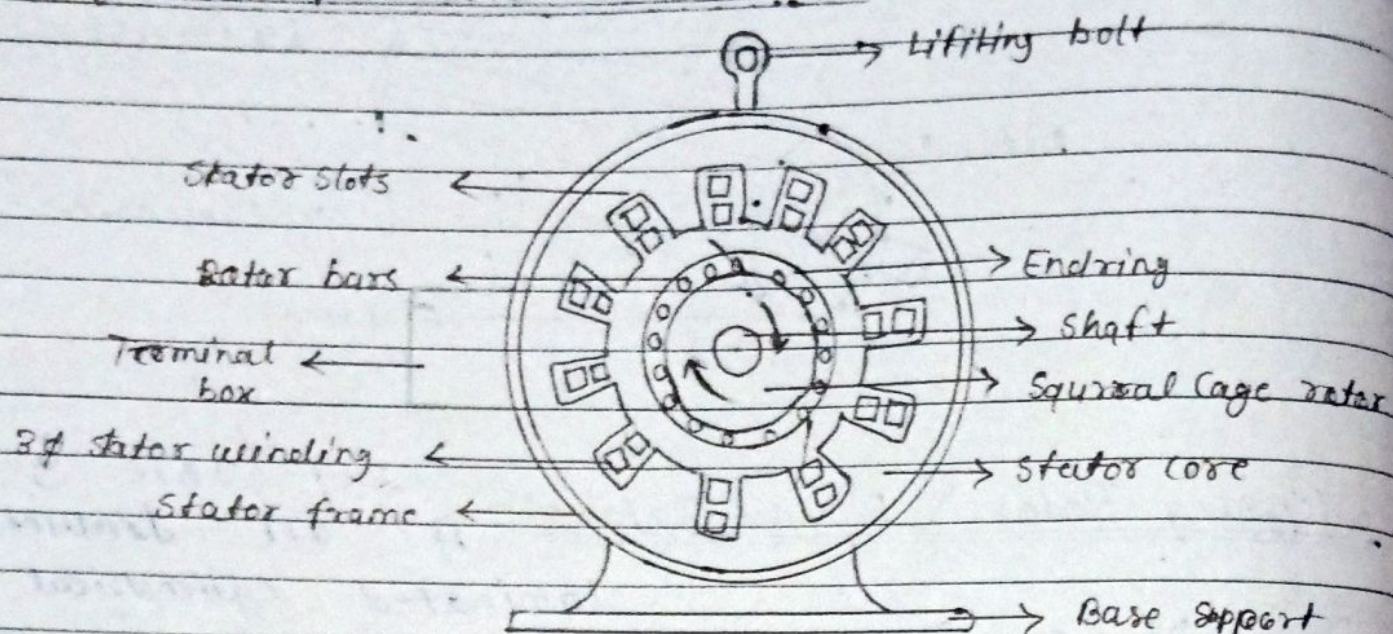

3 phase induction motor में 3φ stator winding में जब वोल्टेज three phase supply दिया जाता है तो stator winding में balanced 3 phase current flow होता है जिससे कारण stator में एक rotating magnetic field setup होता है। यह magnetic field synchronous speed (N_s) rpm में rotated करता है।

$$N_s = \frac{120f}{P} \text{ rpm}$$

यह rotating magnetic field air gap से होते हुए rotor conductor में link करता है। (conductors) जिससे कारण rotor conductors में Faraday Law's अनुसार emf Induced होता है। चूंकि Rotor में conductors endring या slip rings द्वारा shorted होते हैं इसलिए rotor में conductor में current flow होता है।

Lenz Law according अनुसार rotor का current rotor के conductor में एक ऐसा torque develop करना है जिससे कारण rotor rotating magnetic field के direction में rotated करने लगता है। rotor current उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वह induced हुआ है तथा rotor current Rmf का conductor से link करने के कारण induced होता है इसलिए rotor का current Rmf के direction पर ही rotor को rotated करता है ताकि Rmf rotor conductor से link न कर पाये।

ऐसा होने पर Rmf तथा rotor conductor के बीच का relative speed कम हो जाता है जिस कारण flux cutting action भी हो जाता है। यदि rotor का speed synchronous speed के equal हो जाये तो कोई भी flux rotor के conductor से link नहीं कर पायेगा जिससे कारण conductor में emf induced नहीं होगा तथा कोई current flow नहीं होगा तथा rotor conductor में torque develop नहीं होगा (यदि torque develop नहीं होगा तो rotor rotated नहीं करेगा) अतः rotor का speed कम हो जायेगा इसे दूसरे शब्दों में rotor का "slip" होना कहते हैं। Rotor का speed कम होने पर फिर से Rmf rotor conductor से link करने लगता है जिससे कारण rotor में emf induced होता है तथा current flow होता है। rotor current के कारण rotor में torque develop होता है।

नया रसाका speed बढ़ता है इसलिए induction motor अभी भी synchronous speed पर नहीं घुमता है।

$$\text{Slip speed} = N_s - N_r$$

$$\text{Slip (s)} = \frac{N_s - N_r}{N_s}$$

Rotor Slip :-

Induction motor के airgap में synchronous speed (N_s) = $\frac{120 F}{P}$ rpm से rotated करता है जो कि supply frequency (F) तथा stator poles (P) के ऊपर depend करता है यदि induction motor का Rotor (N_r) rpm से घुमता है जो कि synchronous speed से कम होगा तो रॉटर तथा rotor speed के बीच का relative speed $N_s - N_r$ rpm होगा।

रॉटर तथा Rotor speed के बीच के relative speed को slip speed कहते हैं।

$$\text{Slip speed} = N_s - N_r \text{ rpm}$$

रॉटर तथा rotor speed के बीच के relative speed with respect to synchronous speed को slip कहते हैं।

$$\text{Slip} = \frac{N_s - N_r}{N_s}$$

$$N_r = N_s (1 - s)$$

Rotor frequency :-

जब रॉटर मोटर के स्थिर अवस्था (stand still condition) के समय पर रॉटर winding से जोड़ करती है उस समय रॉटर का speed $N_r = 0$ होता है तथा $slip = \frac{N_s - 0}{N_s} = 1$ होता है।

तथा रॉटर का emf (induced emf) E_2 स्टैटर के induced emf E_1 के बराबर होता है। जब रॉटर घूमना प्रारंभ होता है तो N_r बढ़ने लगता है तथा slip का मान कम होने लगता है तथा रॉटर emf E_2 का मान भी slip के साथ कम होता है। अतः रॉटर का emf slip या रॉटर के ऊपर depend करता है।

there for :- $E_2 = sE_1$

अतः रॉटर का frequency भी slip के ऊपर depend करता है।

$$f_2 = sf_1$$

f_1 = Stator frequency और supply frequency.

f_2 = Rotor frequency.



Rotor Current :-

rotor current रॉटर के emf तथा impedance के ऊपर depend करता है।

$$I_2 = \frac{E_2}{Z_2}$$

यदि एक 3φ Induction motor का slip (s) है तथा उसके रॉटर का induced emf E_2 रॉटर का resistance (r_2) तथा रॉटर का reactance

(X₂) है यह क्षारे वृत्तवृत्ति per phase है।
जो कि चित्र में दिखाया गया है।

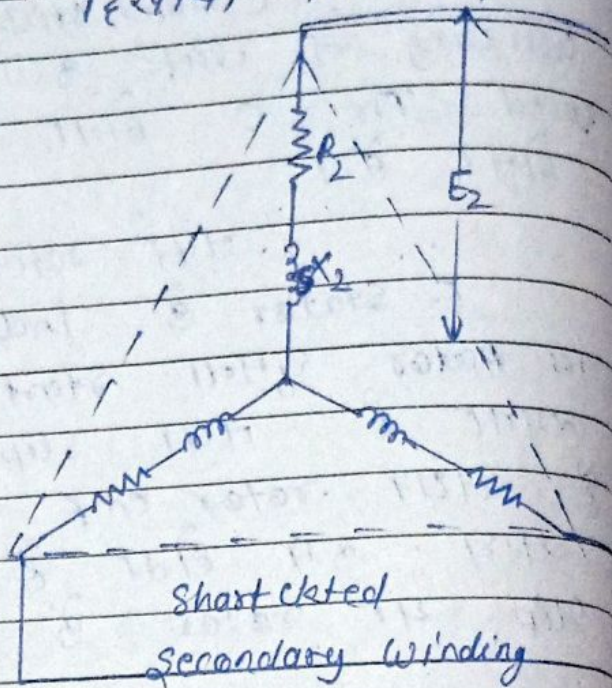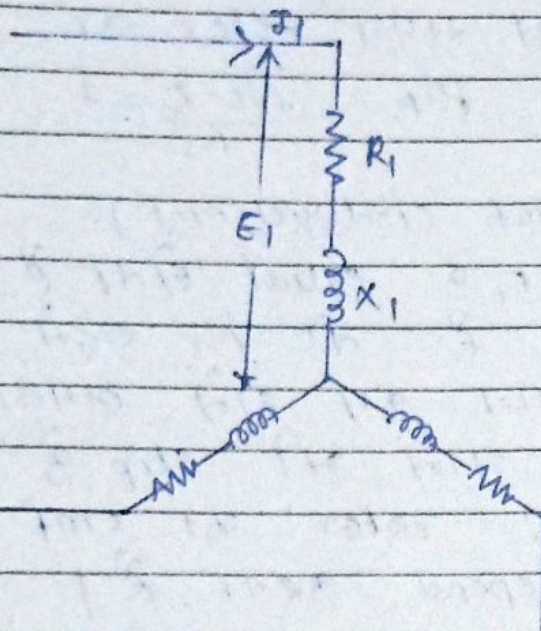

(slip = 1)
स्थिर अवस्था में rotor current per phase $I_2 = \frac{E_2}{Z_2}$

$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}$$

rotor power factor ($\cos \phi_2$) = $\frac{R_2}{Z_2}$

when rotor is running and slip s

Rotor current per phase (I_2') = $\frac{sE_2}{Z_2'}$

$$I_2' = \frac{sE_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}$$

Rotor power factor ($\cos \phi_2'$) = $\frac{R_2}{Z_2'}$

$$\cos \phi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (sX_2)^2}}$$

Rotor Power :- rotor or input power / phase

$$P_g = E_2 I_2 \cos \phi_2 \text{ (per phase)}$$

$$P_g = 3 E_2 I_2 \cos \phi_2 \text{ (Total 3 phase power)}$$

Now per phase power $P_g = E_2 I_2 \cos \phi_2$

$$= E_2 I_2 \times \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (sX_2)^2}}$$

$$P_g = E_2 I_2 \cdot \frac{R_2/s}{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + X_2^2}$$

$\therefore$ reactance X_2 power or $\cos \phi_2$ नहीं होता इसलिए उसे neglect किया जाता है।

$$\therefore P_g = E_2 I_2 \frac{R_2/s}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + 0}}$$

$$P_g = E_2 I_2$$

$$P_g = I_2^2 \frac{R_2}{s} \times I_2$$

$$P_g = I_2^2 \frac{R_2}{s} \leftarrow \text{per phase power}$$

$$P_g = 3 I_2^2 \frac{R_2}{s} \leftarrow \text{3 phase power}$$

P_g air gap power है P_g को stator or Output power या rotor or input power भी कह सकते हैं

$$P_g = I_2^2 \frac{R_2}{s} = I_2^2 R_2 + I_2^2 R_2 \left(\frac{1-s}{s} \right)$$

Rotor copper loss + mechanical power developed in

$$P_g = s P_g + (1-s) P_g$$

$\therefore$ Rotor copper / ohmic power loss = $s P_g$

mechanic power developed in Rotor = $P_m = (1-s) P_g$

Losses and Efficiency :- 3 ϕ induction motor
mainly दो प्रकार के losses होते हैं। (i) fixed loss (ii) variable loss.

(1) fixed Loss :- fixed loss के अंग्रेजी (i) core loss Iron loss (ii) friction & Windage loss (iii) Bearing loss
friction loss for slipping induction motor + induction motor में 3 ϕ supply होने पर winding में current flow करता है जिससे कारण flux setup होता है। यह flux जब stator तथा rotor के core में link करता है तो उसमें core या iron loss होता है।
core loss दो प्रकार के होते हैं।
Eddy current loss तथा Hysteresis loss
जब core में flux link करता है तो उसमें eddy current develop होते हैं।

निम्नलिखित कारण लवण्य पावर लॉस होता है लवण्य पावर लॉस को कम करने के लिए स्टैटर तथा रॉटर कोर को लैमिनेट किया जाता है तथा उसमें 0.5 से 0.7 mm तक की लैमिनेशन लवण्य किया जाता है जिससे कोर की conductivity कम हो जाती है।

(i) Hysteresis Loss :- कोर के magnetization तथा demagnetization होने के कारण कोर में Hysteresis loss होता है इस loss को कम करने के लिए अच्छी quality का material चयन किया जाता है। स्टैटर में supply frequency 50 Hz होने के कारण स्टैटर कोर loss का value अधिक होता है वही रॉटर frequency कम होता है इसलिए रॉटर copper loss का मान कम होता है। छोटे मॉटर में रॉटर copper loss को neglect कर दिया जाता है।

(ii) Friction & Windage loss :-

रॉटर के धूमने पर रॉटर से लगा हुआ shaft भी घुमता है इससे रॉटर में घर्षण के लिए bearing का प्रयोग किया जाता है इन भागों में friction के कारण friction loss होता है इस loss को कम करने के लिए bearings से greases या oil लगाया जाता है।

Induction machine के स्टैटर तथा रॉटर के बीच वायु होता है तथा रॉटर के धूमने पर air gap का वायु के कारण windage loss होता है।

(iii) Brush friction loss :-

Slip-ring induction motor में slip-ring के साथ brushes लगे हुए होते हैं जो slip-ring के ऊपर slip करते हैं जिसके कारण friction develop होता है जिसके कारण Brush friction loss होता है।

(2) Variable loss :-

Variable loss के अंदर (i) Stator Ohmic या copper loss (ii) Rotor Ohmic या copper loss (iii) stray loss (iv) Brush contact loss for slip-ring.

(i) Stator Ohmic loss :-

Stator winding में उप supply देने पर winding में current flow होता है इस current के कारण winding में copper loss होता है जिसे I^2R में हर्स calculate किया जाता है। Copper loss को कम करने के लिए winding में bundle conductor का प्रयोग किया जाता है।

Motor में load को increase करने पर current का value भी increase होता है तथा load को decrease करने पर current का value कम होता है जिसके साथ ही copper loss का मान कम या ज्यादा होता है इसलिए इसे variable loss की श्रेणी में रखा गया है।

(ii) Rotor Ohmic loss :-

जब रफि रोटोर conductor मे link करता है तो उसमे रफि Induced होता है तथा current flow होता है जिसे द्वारा रोटोर के conductor मे copper loss होता है जिसे रोटोर Ohmic या copper loss कहते हैं। यह loss भी रोटोर current के मान के ऊपर depend करता है।

(iii) Stray loss :-

Induction motor की efficiency भी होते हैं जिनके साथ कुछ अन्य losses भी होते हैं जिन्हें machine के rating अनुसार fixed अनुसार लिया जाता है इन losses की stray loss कहा जाता है।

(iv) Brush Contact loss :-

Slipping Induction motor मे slipping के ऊपर रोटोर Brushes slip करते हैं Brushes से जब current slipping पर जाता है तो Brushes मे loss होते हैं जिसे Brush contact loss कहा जाता है। यह losses भी रोटोर current के ऊपर depend करती हैं।

* Efficiency of 3 phase Induction Motor is give

$$\eta = \frac{P_{\text{output}}}{P_{\text{input}}} = \frac{P_{sh}}{P_{sh} + P_b + P_{cu}}$$

P_{sh} = Shaft power

P_b = fixed loss

P_{cu} = Ohmic loss - $I^2 R$

Q. A 500 V, 6 pole 50 Hz 3 ϕ induction motor is running at 975 rpm with i/p power of 50 kW. Stator loss are 1 kW, friction and windage loss is 2 kW. Calculate (i) slip (ii) rotor & copper loss (iii) rotor emf / frequency.

Solve :-

given by :- 500 V, 6 pole

= 50 Hz 3 ϕ induction motor

= 975 rpm

= I/p power = 50 kW

= Stator loss = 1 kW

= friction & Windage = 2 kW

(ii) Rotor & Copper loss

$$P_{ch} = s P_g$$

$$P_g = \text{input power} - \text{Stator loss}$$

$$= 50 - 1$$

$$= 49 \text{ kW}$$

$$\therefore P_{ch} = s \times P_g$$

$$0.025 \times 49 \text{ kW}$$

$$= 1.225 \text{ kW}$$

$$f_2 = s \times f_1$$

$$= 0.025 \times 50$$

$$= 1.25 \text{ Hz}$$

$$\text{Rotor emf frequency / minute} = f_2 \times 60$$

$$= 1.25 \times 60$$

$$= 75 \text{ Hz}$$

Q.

Calculate the speed and frequency of rotor current at slip 0.04 for a 6 pole 3 ϕ induction motor operating at supply 50 Hz.

Solve:- Slip = 0.04, 6 pole 3 ϕ induction motor
 $f = 50 \text{ Hz}$

(i) Rotor speed = ?

$$s = \frac{N_s - N_r}{N_s}$$

$$N_s = \frac{120f}{p} = 1000 \text{ rpm}$$

$$\therefore 0.04 = \frac{1000 - N_r}{1000}$$

$$1000 \times 0.04 = 1000 - N_r$$

$$40 = 1000 - N_r$$

$$N_r = 1000 - 40$$

$$= 960 \text{ rpm}$$

(ii) frequency $f_2 = s f_1$

$$= 0.04 \times 50$$

$$= 2 \text{ Hz}$$

Q. A 3 ϕ induction motor has 4 pole running supply at 50 Hz calculate (i) synchronous speed (ii) speed of motor (iii) when slip is 4%. The rotor current frequency when rotor run at 600 rpm.

Solve:-

$$\text{synchronous speed} = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500$$

speed of motor

$$1500 \times 0.04 = 1500 - N_r$$

$$60 = 1500 - N_r$$

$$N_r = 1500 - 60$$


$$= 1440 \text{ rpm}$$

Slip 4%. the rotor current = 600 rpm

$$\frac{N_s - N_r}{N_s} = \frac{(1500 - 600)}{1500}$$

$$= 0.6 \text{ Hz}$$

POWER FLOW DIAGRAM FOR A 3- ϕ INDUCTION MOTOR

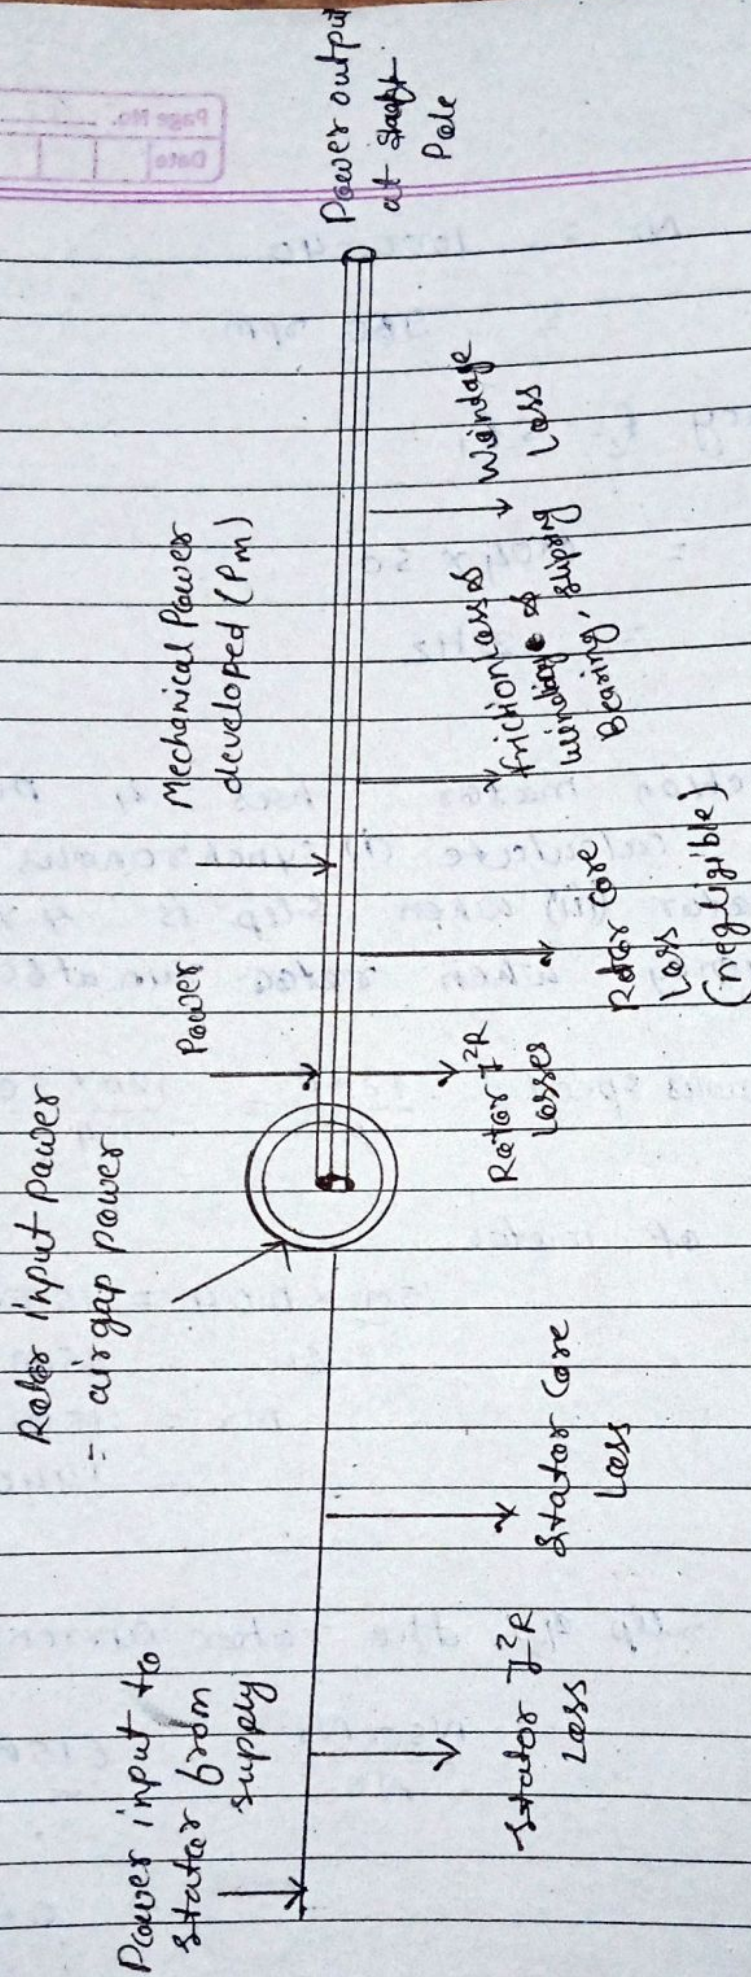

Equivalent Circuit Diagram of Induction motor :-

जब एक induction motor पर voltage V_1 supply देने है तो उसके airgap में एक rotating magnetic flux setup होता है यह magnetic flux stator के winding में एक emf induced करता है जो कि V_1 के oppos करता है ($V_1 = -E$) ।

Terminal Voltage V_1 इस emf को overcome करता है तथा stator winding में current flow होता है इस current के कारण stator में $I_1 R_1$ तथा $I_1 X_1$ drop होता है ।

∴ Stator voltage equation is

$$V_1 = E + I_1 (R_1 + jX_1)$$

Stator current I_1 के दो component होते है ।

(1) I_2' जो कि load component होता है तथा दूसरा exciting current component होता जो winding में flux develop करने का काम करता है, यह exciting component के दो component होते है । (1) Core loss component (2) magnetizing component .

(1) 'Core Loss Component' :- Stator में ये रहे core के कारण आता है ।


(2) Magnetizing Component :- airgap में magnetic flux develop करने के लिए होता है ।

airgap flux के कारण rotor winding में emf E_2 induced होता है जो कि slip 's' के अनुसार depend करता है rotor circuit में rotor winding के resistance R_2 होता है। E_2 के कारण reactance X_2 होता है जो R_2 तथा X_2 में current flow होता है तो $I_2 R_2$ व $I_2 X_2$ होता है।

Rotor की Current


$$I_2 = \frac{sE_2}{R_2 + j(sX_2)^2} \quad \text{or} \quad I_2 = \frac{E_2}{\frac{R_2}{s} + jX_2}$$

stator के voltage equation तथा Rotor के voltage equation की help से equivalent CKT बनाया जा सकता है जो कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है।

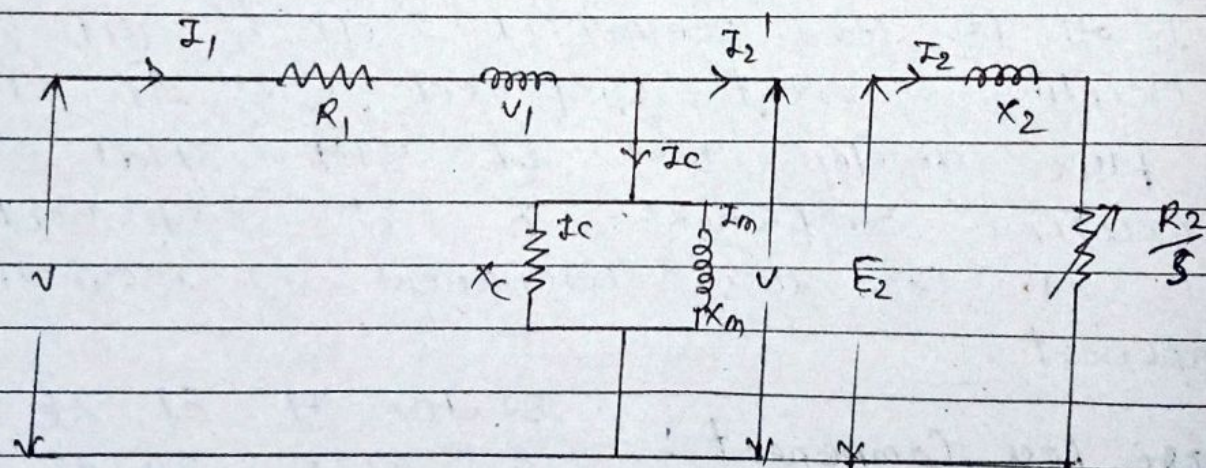

Rotor में Induced current तथा stator की current दोनों कि frequency बराबर मालूम होती है इसलिए rotor के elements को stator के side refer किया जाता है।

Stator के element के value को N_1/N_2 ratio में change किया जाता है। इसके अनुसार complete equivalent circuit नीचे दिया गया है।

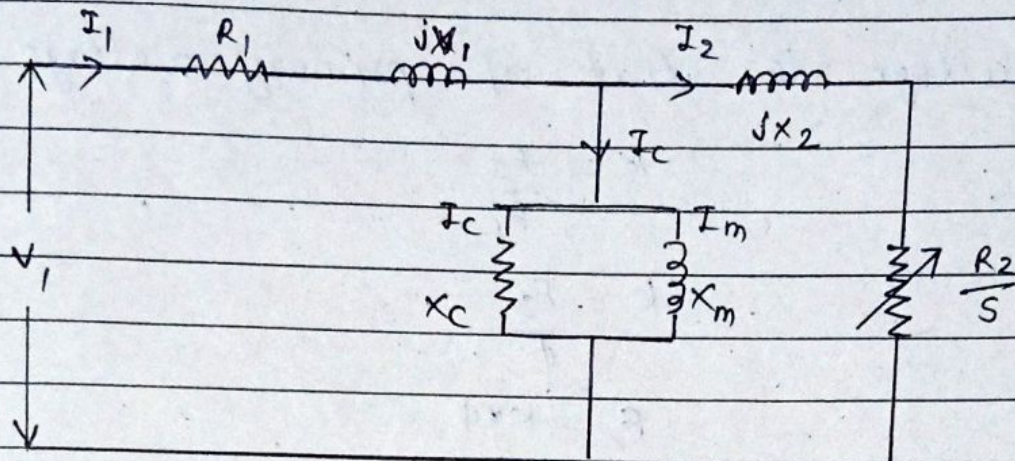

Torque equation of Induction Motor :-

उप 3 ϕ induction motor के द्वारा उत्पन्न torque निम्न तीन factors पर depend करता है :-

- (1) Magnitude of Rotor current
- (2) flux जो कि Rotor के साथ interact करता है तथा rotor के conductors में emf induce करने के लिए responsible होता है।
- (3) 3ϕ induction motor के rotors के powerfactor.

$$T \propto \phi I_2 \cos \phi_2 \quad \text{--- (1)}$$

where

T = is the torque produced by induction motor.

stator के द्वारा उत्पन्न flux ϕ stator के emf के proportional होगा। i.e ϕ

we know that, Transformation Ratio k is defined as $\frac{N_2}{N_1}$ Ratio of secondary voltage to that of primary voltage

$$k = \frac{E_2}{E_1}$$

$$k = \frac{E_2}{\phi}$$

$$E_2 = k \times \phi$$

Therefore implies $E_2 < \phi$

Rotor Current I_2 is defined as the ratio of rotor induced emf under running condⁿ to total impedance Z_2 of rotor

side,

$$I_2 = \frac{SE_2}{Z_2}$$

impedance Z_2 for Rotor side

$$Z_2 = \sqrt{(R_2)^2 + (sX_2)^2}$$

$$I_2 = \frac{SE_2}{\sqrt{(R_2)^2 + (sX_2)^2}}$$

where s is slip of induction motor the power factor of induction motor is the ratio of resistance to the impedance.

power factor for Rotor ckt,

$$\cos \phi = \frac{R_2}{\sqrt{(R_2)^2 + (sX_2)^2}}$$

As,

$$T \propto E_2 \cdot \frac{SE_2}{\sqrt{R_2^2 + (sX_2)^2}} \times \frac{R_2}{\sqrt{(R_2)^2 + (sX_2)^2}} N-m$$

$$= T \propto \frac{SE_2^2 R_2}{R_2^2 + (sX_2)^2} N-m$$

$$= T = \frac{kSE_2^2 R_2}{R_2^2 + (sX_2)^2}$$

where $k = \frac{3}{2\pi n_s}$

where n_s = synchronous speed in RPS

i.e $n_s = \frac{N_s}{60}$

Torque equation of 3 ϕ induction motor is

$$T = \frac{3}{2\pi n_s} \times \frac{SE_2^2 R}{R_2^2 + (sX_2)^2} N-m$$

Equation of Starting Torque of a 3- ϕ :-

Starting torque वह torque है जो कि induction motor के starting में लगता है induction motor के start में $n_r = 0$ तथा $s = 1$ होगा

$$\text{as, } s = \frac{N_s - N_r}{N_s}$$

$$= \frac{N_s - 0}{N_s}$$

$$= 1$$

अतः Equation for starting torque

$$T_{st} = \frac{3}{2\pi n_s} \times \frac{E_2^2 R_2}{R_2^2 + (X_2)^2} \text{ Nm}$$

Starting torque को हम stand still torque भी कहते हैं।

Induction motor के starting पर


current $I_{st} = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + (X_2)^2}}$ होगा।

Starting torque eqn में हम कह सकते हैं कि rotor resistance में R_2 में परिवर्तन के द्वारा starting torque को control किया जा सकता है परन्तु यह slip ring induction motor में possible है।

Torque Slip Curve of Induction Motor for different rotor resistance :-

Torque slip curve for an induction motor with variable rotor resistance is shown in the figure.

हम Curve में देख सकते हैं कि जब Rotor resistance R_2 है तो operating speed n_1 है। Rotor resistance बढ़ाने पर (i.e. R_2) motor की operating speed घट जाती है (i.e. $n_2 < n_1$) Rotor resistance पुनः बढ़ाने पर operating speed घटती चली जाती है। Curve से हम यह भी देख सकते हैं कि max^m torque पर R_2 का कोई असर नहीं होता Rotor resistance बढ़ाने पर starting torque बढ़ता चला जाता है। और 120 समय पर max^m torque starting में ही मिल जाता है।

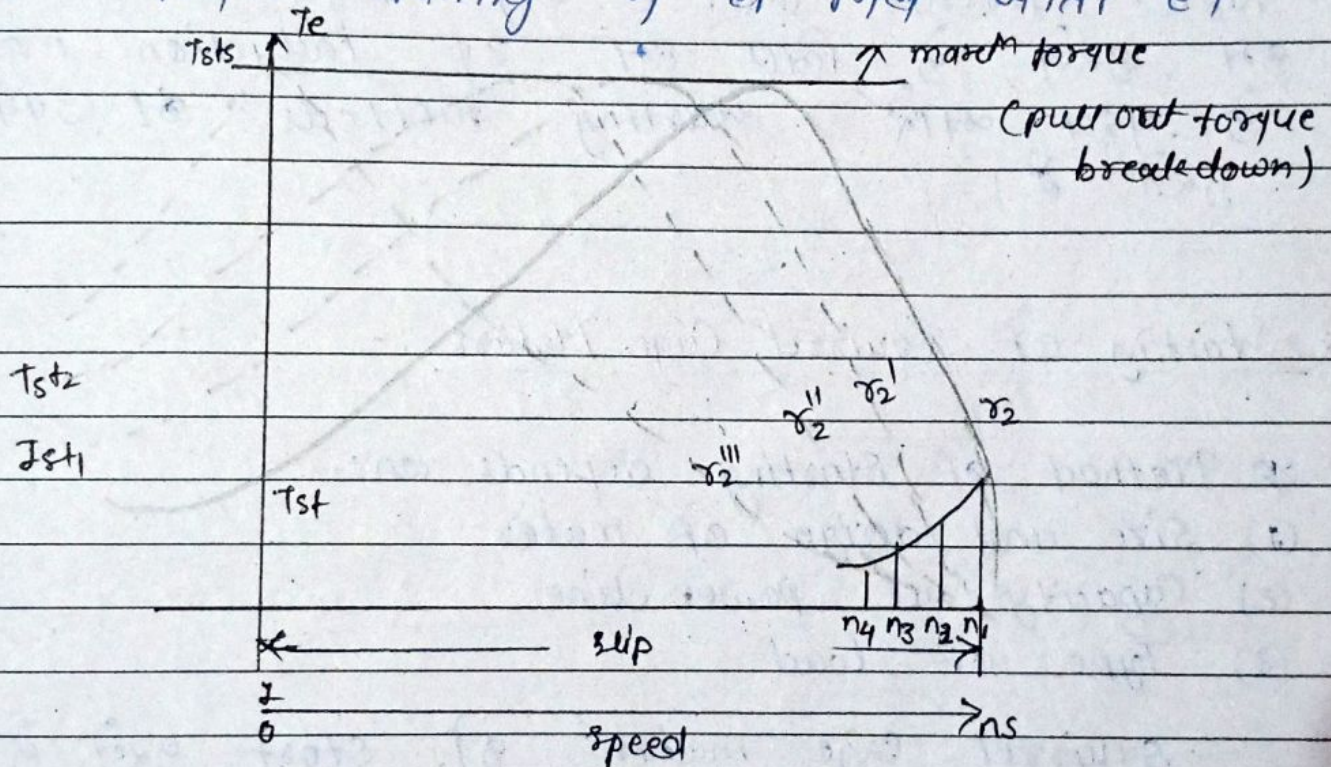

- (1) motor के speed को हम rotor resistance को change कर के change करते हैं परन्तु max^m torque constant रहता है।
- (2) Rotor resistance को vary कर के starting torque को change किया जा सकता है।
- (3) line current भी rotor resistance को vary करके change किया जा सकता है।

starting के 3 ϕ induction motor 3 ϕ induction motor में starting के time पर slip $s=1$ है।
 एक finite starting torque मिलता है मतलब three phase induction motor एक self starting motor है जिसे 3 ϕ supply देने पर वह स्वयं rotate हो जाया करता है। motor के starting के समय वह एक xmer के जैसा behave करता है जिसकी secondary start ckt होगा इस कारण 3 ϕ induction motor को full voltage देने पर वह supply से high current लेता है इस high current को कम करने के लिए हम 3 ϕ induction motor के बहुत सारे starting methods का उपयोग करते हैं।

* Starting of Squirrel Cage Motors :-

* Method of starting depends on:-

- (1) Size and design of motor
- (2) Capacity of power line
- (3) Type of load

Squirrel cage motor को start करने के लिए हम दो methods का use करते हैं

- (i) full voltage starting
- (ii) Reduced voltage starting

(1) full voltage starting के लिए हम DOL start का ही उपयोग करते हैं।

Stator
Starting current
हम बताते हैं।

Reduced voltage starting का हमें advantage मिलता है इसलिए हम लोग बड़े motors में उपयोग करते हैं।

(a) voltage Reduce करने पर starting current हम मिलता है साथ ही साथ starting torque भी हम मिलता है। Reduce voltage starting के अंतर्गत star-delta starting, auto transformer starting, star-Delta starting आते हैं।

* Direct online Starting:- इस method से हम motor को directly ON कर सकते हैं। starting के समय motor low power factor starting current लेता है - यो full load current से 5 से 7 गुना ज्यादा होता है। (depending upon the size and design of motor)

$$\text{power factor} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Sx_2)^2}} \uparrow \cos \phi$$

यह large current यो बहुत हम समय के लिए देता है इसलिए यह insulation को damage नहीं करता है परन्तु motor के starting के समय power lines पर बहुत voltage drop होने से मिलता है यो कि उस line से connected other equipment को हानि पहुँचा सकता है।

Relationship between starting & full load torque is given below :-

Let's T_{st} = starting current taken from the supply
 I_{fl} = full load current from supply

$$T = \frac{1}{\omega_s} \times I_2^2 \frac{T_2}{S}$$

$$\therefore \frac{T_{st}}{T_{fl}} = \frac{\frac{1}{\omega_s} \times I_{2st}^2 \frac{T_2}{S}}{\frac{1}{\omega_s} \times I_{2fl}^2 \frac{T_2}{S}}$$

$$\boxed{\frac{T_{st}}{T_{fl}} = \left(\frac{I_{2st}}{I_{2fl}} \right)^2 \times SFL}$$

While starting $T_{st} = T_{sc} = \frac{V}{Z_{sc}}$


Where $Z_{sc} = (r_1 + r_2) + j(x_1 + x_2)$

$$\frac{T_{st}}{T_{fl}} = \left(\frac{I_{sc}}{I_{2fl}} \right)^2 \times SFL$$

* Star Delta Starting :- The stator winding of the motor is designed for delta operation and its component connected in star during the starting period. When the machine is up to speed, the connection are change to delta. The circuit arrangement for star delta starting is shown as.

The six leads of stator winding are connected to the change over switch as shown. At the instant of starting the change over switch is thrown to start position. Which connect the stator winding in star. There fore the stator phase gets $\frac{V}{\sqrt{3}}$ volts where V is the

line voltage. This reduces the starting current when the motor picks up speed the change over switch is thrown to Run position which connect each the stator windings in delta. Now each stator phase gets full line voltage.

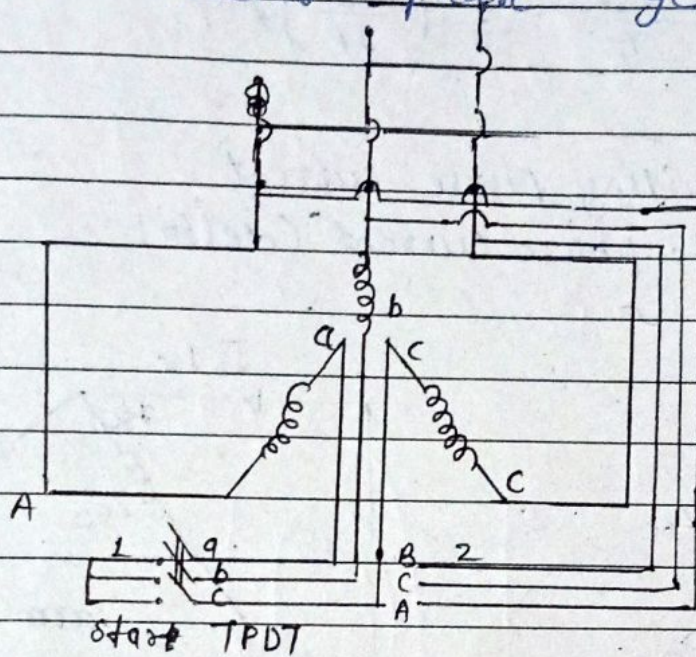

Relation btw. starting and full load torque -

In direct delta starting,

$$\text{Starting current / phase } I_{sc} = \frac{V}{Z_{sc}}$$

Where V = line voltage

$$\text{Starting line current} = \sqrt{3} I_{sc}$$

In star starting, we have,

$$\text{Starting } \frac{V}{\sqrt{3}} \text{ starting current / phase } I_{st} = \frac{V/\sqrt{3}}{Z_{sc}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} I_{sc}$$

Now,


$$\frac{T_{st}}{T_F} = \left(\frac{T_{st}}{I_F} \right)^2 \times SF = \left(\frac{I_{sc}}{\sqrt{3} \times I_F} \right)^2 \times SF$$

$$\text{or- } \frac{T_{st}}{T_F} = \frac{1}{3} \left(\frac{I_{sc}}{I_F} \right)^2 \times SF$$


where,

I_{sc} = Starting phase current

I_F = f.l. phase current (delta)

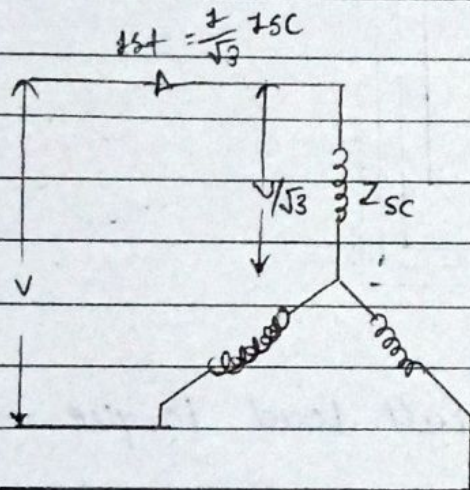

Star [Stator]

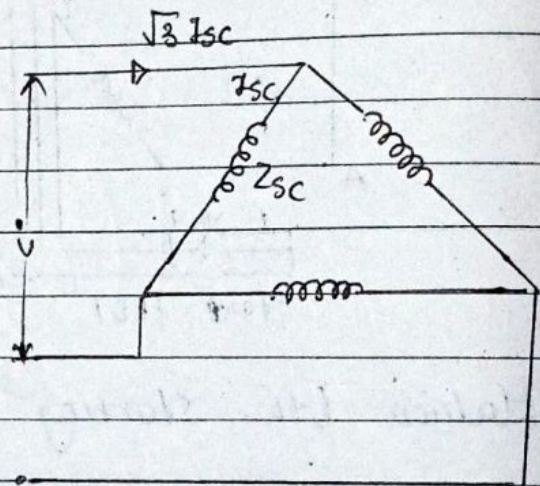

Delta [Stator]

* Auto Transformer Method of starting :-

supply voltage V_1 जो कि Stator terminal में दिया जाता है auto transformer कि मदद से हम इसे x fraction of V_1 terminals को provide करते हैं इससे कारण motor में starting current reduce हो जाता है। और ही motor की acceleration ab

operating speed के पास पहुँचेगा। autotransformer को motor terminal से disconnect कर दिया जाता है तथा induction motor को supply के across directly connect कर दिया जाता है।

I_{sc} - DOL current

$T = x^2$ loss

Current = x^2 less

per phase starting current motor winding में

$$I_{st} = \frac{xV_1}{Z_{sc}} = xI_{sc}$$

per phase o/p VA of autotransformer should be equal to per phase i/p VA of auto-transformer

$$I_{st} V_1 = (xV_1) (xI_{sc})$$


$$I_{st} = x^2 I_{sc}$$

for an induction motor torque is proportional to voltage square (V^2)

starting torque with auto
starting torque with DOL

$$\frac{(\alpha V_1)^2}{V_1^2} = x^2 \text{ (where } x \text{ is less than } 1)$$

* No load Test :- The stator is fed from 3 ϕ supply (rated voltage) and motor is allowed to run without any external mechanical load. The motor input is measured by two wattmeter method. The Ammeter and voltmeter connected in the ckt to measure current & voltage.

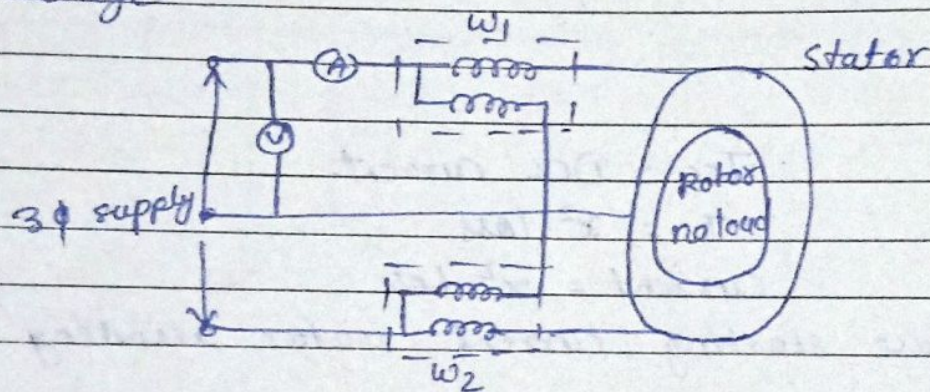

At $V_1 =$ Applied voltage

$I_0 =$ Input no load current

$W_0 =$ Total input power at no load


$\cos\phi =$ No load power factor

$$W_0 = 3V_1 I_0 \cos\phi$$

$$\cos\phi_0 = \frac{W_0}{3V_1 I_0}$$

The value of I_0 and $\cos\phi_0$ are calculated from no load test. These test can provide more information about the motor. At no load the speed of induction motor is very close to synchronous speed.

So that the slip of motor is 0 at no load the rotor ckt behave like a open ckt.

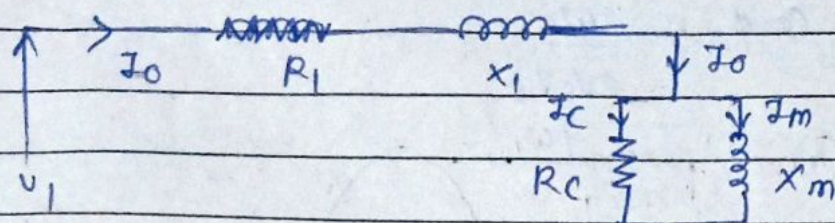

$$I_w = I_0 \cos \phi_0$$

$$I_m = I_0 \sin \phi_0$$

At no load I_0 is very small so that voltage across the branch is V

$$R_c = \frac{V_1}{I_c} = \frac{V_1}{I_0 \cos \phi_0}$$

$$X_m = \frac{V_1}{I_m} = \frac{V_1}{I_0 \sin \phi_0}$$

The No load input power is spent as -

- (i) Stator iron loss (W_i)
- (ii) Stator winding copper loss (W_c)
- (iii) friction and winding loss (W_{fw})

(2) Blocked Rotor Test :- In these test Rotor is block (Rotor is stationary) and reduced voltage (15% to 20%) of normal voltage is applied to the stator terminal the reduced voltage is to adjusted that 15 times current flow in the rotor the rotor input is measured by two wattmeter method. the ammeter and voltmeter connected in the ckt to measure current and voltage the blocked rotor test of Induct motor is just like short ckt test of x_{mer} .

$$V_s = \text{Applied voltage} / \text{phase}$$


$$I_s = \text{Short ckt current} / \text{phase with voltage}$$

$$W_0 = \text{Total input power on S.C.}$$

$\cos \phi_s = \text{power factor on SC}$

$$W_s = 3 V_s I_s \cos \phi_s$$

$$\cos \phi_s = \frac{W_s}{3 V_s I_s}$$

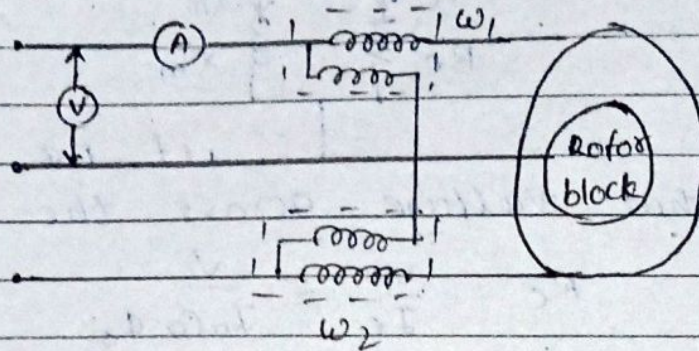

Unit - 04

Single Phase Induction Motor

Introduction :- Single phase induction motor को single phase supply दिया जाता है इस प्रकार के motor को Home तथा Office के लिए use किया जाता है इसकी efficiency 3 ϕ phase induction motor से कम होता है इसलिए इनके Industries application में use नहीं किया जाता है।

* 3 phase induction motor की तरह ही single phase induction motor में भी stator तथा Rotor होते हैं stator में single phase winding wound किया जाता है तथा इसका Rotor squirrel cage rotor की तरह होता है इसमें winding न करके copper या aluminium के bars होते हैं।

* Single phase induction motor self starting नहीं होता तथा इसे start करने के लिए starting method की जरूरत पड़ती है। Single phase winding में single phase supply देने पर pulsating magnetic field उत्पन्न होता है जिसकी polarity magnetic field rotor में किसी एक direction में torque develop नहीं कर पाता इसलिए single phase induction motor self start नहीं होता है।

परन्तु यदि इसमें कवर रotor को बाहर से किसी एक direction में घुमा दिया

जाये तो यह उसी direction में rotate करना start करता है single phase induction motor 3 phase induction motor कि तरह ही synchronous speed पर rotate नहीं कर पाता इसका full load speed synchronous speed से कम होता है।

* Making of Single Phase Induction Motor self starting:-

single phase induction motor self starting नहीं होता इसे start करने के लिए इसका shaft को किसी belt या रस्सी से घुमाने पर यह एक direction में rotate करना है start कर होता है परन्तु इसका use करना सही नहीं होता है।

single phase induction motor को self starting बनाने के लिए इसको pulsating magnetic field को किसी प्रकार से rotate कराया जाता है rotating magnetic field प्राप्त करने के लिए दो phase कि जरूरत पड़ती है।

single phase induction motor में single phase winding को एक addition winding लगा कर इसको magnetic field को rotate कराया जाता है। जब motor full speed पर पहुँच जाता है तो starting winding को remove कर दिया जाता है।

Single phase induction motor को self starting बनाने के लिए निम्न methods का use किया जाता है :-

(1) Split Phase :- इसमें main winding के साथ parallel में एक starting winding लगाया जाता है।

(2) Capacitor :- इसमें main winding के साथ Auxiliary winding के series में Capacitor लगाया जाता है।
यह दो प्रकार के होते हैं।


(1) Capacitor start (2) Capacitor Run

(3) Shaded Pole :- इस प्रकार के induction motor में stator के pole में shading coil कि मदद से magnetic field को change किया जाता है।

* Split Phase Induction Motor :- इस motor में एक single phase के साथ एक single squirrel cage वाला rotor होता है। इस प्रकार के induction motor के stator में दो winding शामिल होती हैं। main winding व auxiliary winding इन दो winding कि 90° के साथ अलग अलग जगह पर की जा सकती है। जैसे resistance split phase, capacitor split phase, capacitor start और static capacitor


Working :-

Single phase motor में जब एड वार जब motor तो से 80% Synchronous speed प्राप्त कर लेती है तो starting winding को main supply से अपने आप अलग होना चाहिए। यह motor 100 watt या उससे अधिक watt तो starting winding को disconnect करने लिए centrifugal switch दिया जाता है। इसी तरह यदि motor की starting कम है तो मुख्य main winding के साथ series में जोड़कर winding अलग करने के पक्ष दिया जाता है। एड वार जब पंखा से पंखा flow होता है तो relay बंद हो जाते हैं इससे starting winding पंखा के भीतर होती है उसकी निश्चित गति मिल जाती है तो relay के भीतर flow देने वाली पंखा कम होने लगती है और अंत में centrifugal switch (relay) open हो जाता है और वह पक्ष से अलग हो जाता है। और main winding अपनी speed से चलना प्रारंभ कर लेती है।

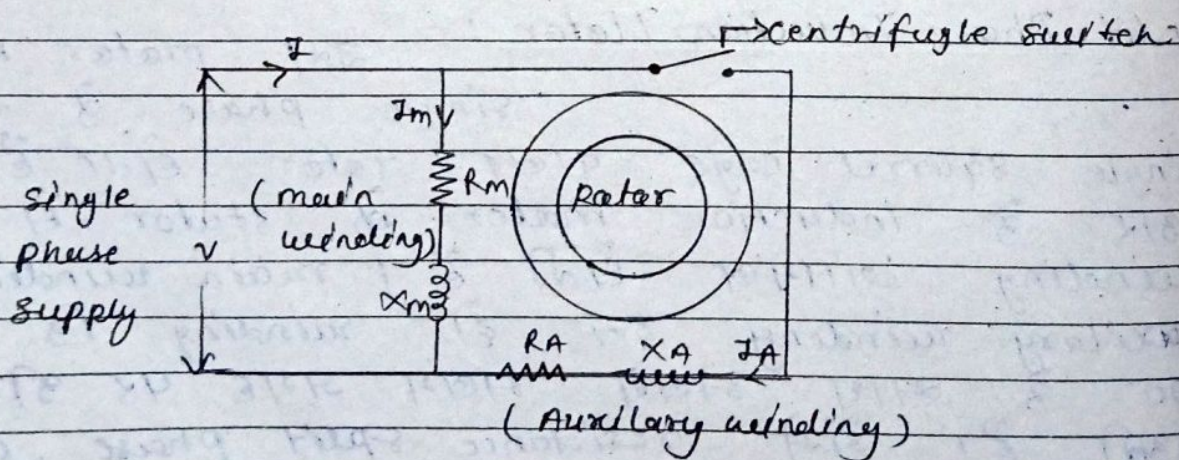

Now - In given circuit auxiliary winding is connect in parallel with main winding and auxiliary winding (centrifugal switch) is connect in series with auxiliary winding.


- (1) Centrifugal switch operate (off) when motor reach upto 70-80% of there rated speed.
- (2) Auxiliary winding is mainly used to start the motor once motor started then disconnect auxiliary ^{winding} to save the power. ($I_a^2 - R_a$ loss)
- (3) Both winding (Auxiliary winding & Main winding) are placed at 90.
- (4) In auxiliary winding it have high resistance (R_a) but in main winding it is highly inductance.

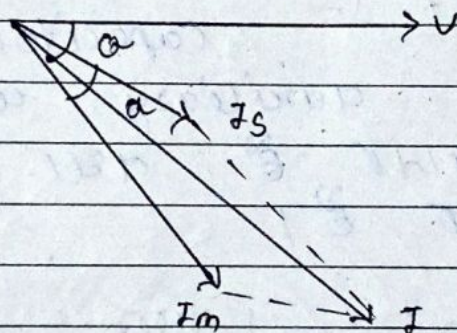

ऊपर दिये गये phasor diagram में Current I_s Voltage V से small angle से lag करता है वहीं Current I_m Voltage V से large angle से lag करता है। I_s तथा I_m के बीच के angle को जितना हो सके उतना रखा जाता है ताकि starting torque ज्यादा मिल सके।


$$\text{Torque} \propto \alpha$$


Starting winding के साथ में एक switch connect होता है जिसे रotor की speed full load speed के 70-80% पहुँचने पर Disconnect कर दिया जाता है इसे Disconnect करने के लिए relay का use किया जाता है यह सामान्यतः 1/20 to 1/3 HP (40 to 250W) के होते हैं।

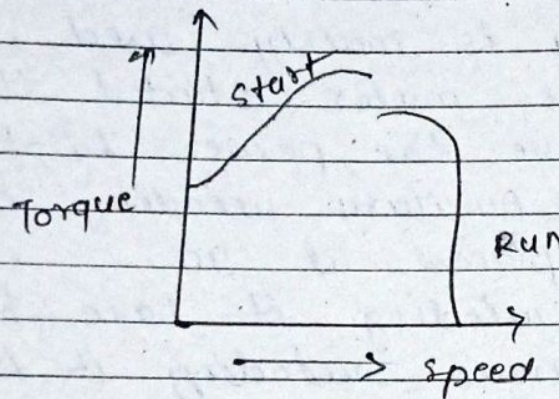

Capacitor Start :-

Capacitor start method में auxiliary winding को series में लगाया जाता है। तथा rotor की winding short होता है।

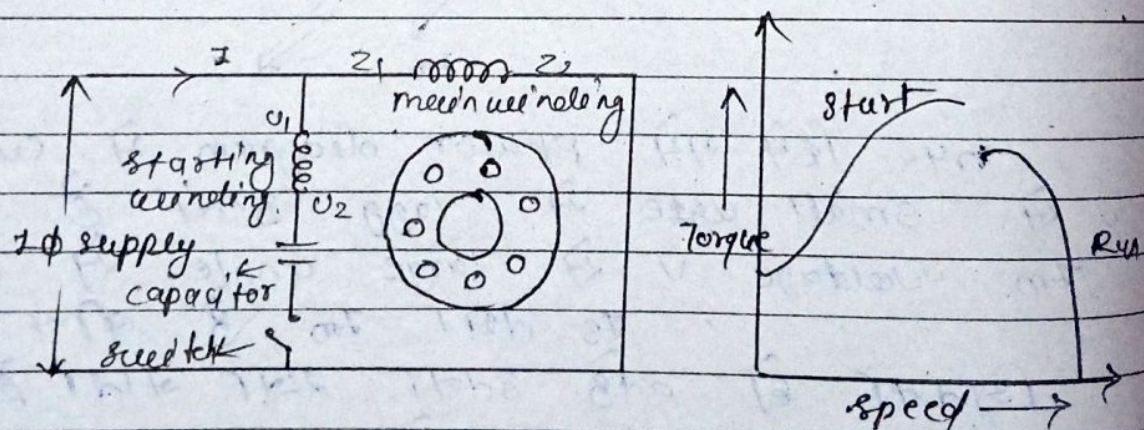

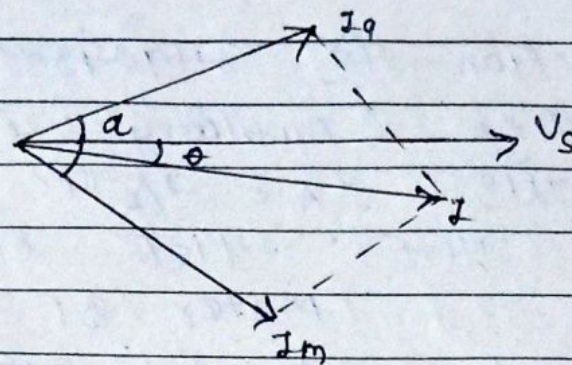


$$I_a \propto I_m \sin \alpha$$

Capacitor के लगाने से motor का starting torque बढ़ जाता है एवं motor load पर start हो जाता है। Starting winding के कारण power factor भी बढ़ जाता है। दोनों windings stator के खोंचों में 90° angle के difference पर stable दिया जाता है।

* Capacitor Start Capacitor Run :-

इस motor में दो capacitor होते हैं जिन्हें C_s व C_R से दर्शाते हैं। Starting में दोनों parallel में connect रहते हैं। Capacitor C_s short time rated starting capacitor है।

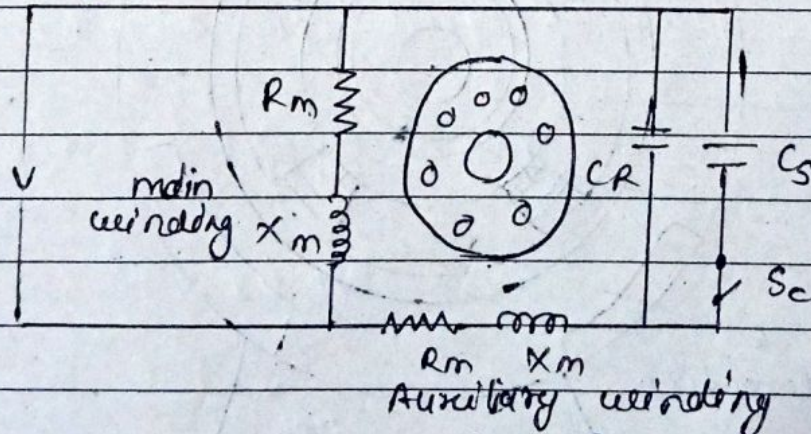


Starting torque प्राप्त करने के लिए वही मात्रा में current की आवश्यकता होती है इसलिए


capacitor reaction कि आवश्यकता होती है। X_A को कम करने के लिए starting winding (Auxiliary winding) में कम होना चाहिए। $X_A = \frac{1}{2} \pi f C A$ इसलिए Capacitor का मान ज्यादा होना चाहिए।

Motor का सामान्य परिचालन rated line current starting current से कम होता है। इसलिए Capacitor reaction का value बड़ा होता है। $X_R = \frac{1}{2} \pi f C A$ जैसे ही motor synchronous speed पर पहुँचता है तब इससे starting capacitor को C_S को disconnect कर दिया जाता है और Capacitor C_R जुड़ा रहता है। इसी कारण इसे Run Capacitor के नाम से जाना जाता है।


* Shaded Pole Induction Motor :-

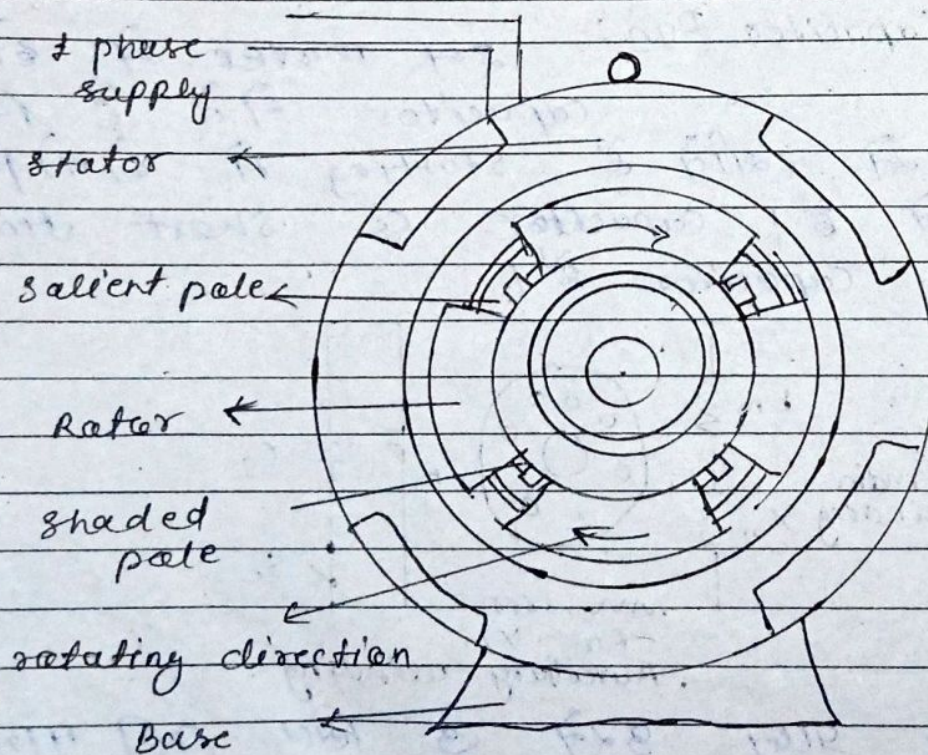


यह salient pole प्रकार का induction motor है जिसमें phase induction द्वारा किया जाता है इसमें pole plate के लगभग 3 भाग में खांचा बनाकर pole को दो भागों में विभाजित किया जाता है इन दो भागों में से छोटे भाग के चारों ओर निम्न प्रतिरोध की shaded winding लपेटा जाता है ये winding short पर होते हैं।

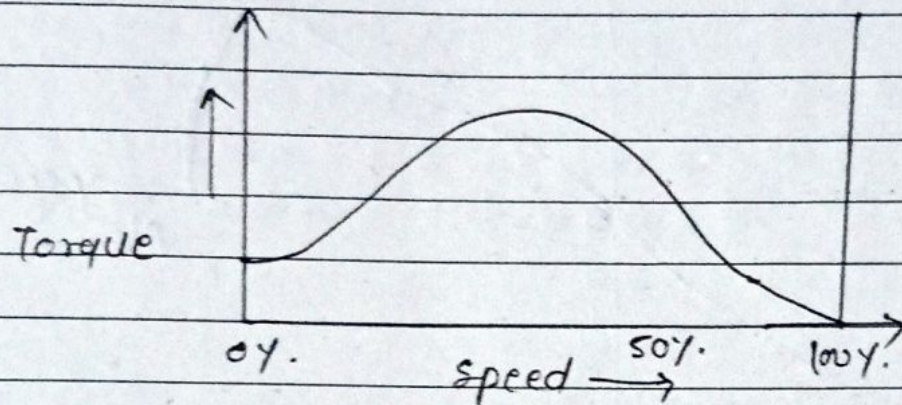

* Speed - Torque Characteristic Curve :- चित्र में एक single phase induction मोटर का speed torque दिखाया गया है इस curve में पता चलता है कि motor शुरु होने के समय दोनों winding द्वारा उत्पन्न torque full load torque का 150 से 200 गुना होता है ऐसा कि चित्र में दिखाया गया है।

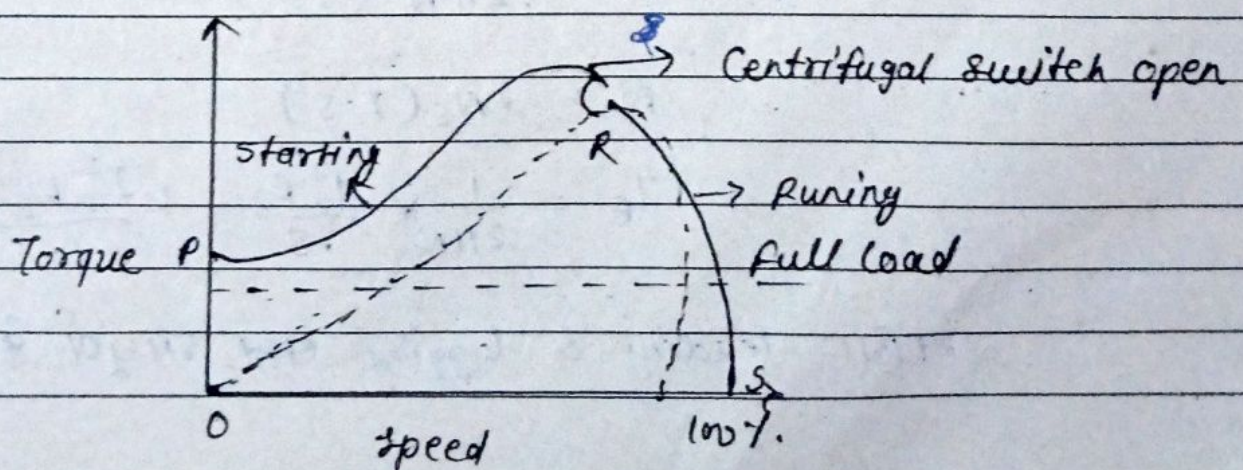

इसके पश्चात् QR स्थिति में centrifugal switch खुली (open) स्थिति में आ जाता है तथा running winding द्वारा आवश्यक torque प्रदान करने से motor चलती रहती है motor चलते समय इस बिना full load current के value को 6-8 गुना अधिक होती है।

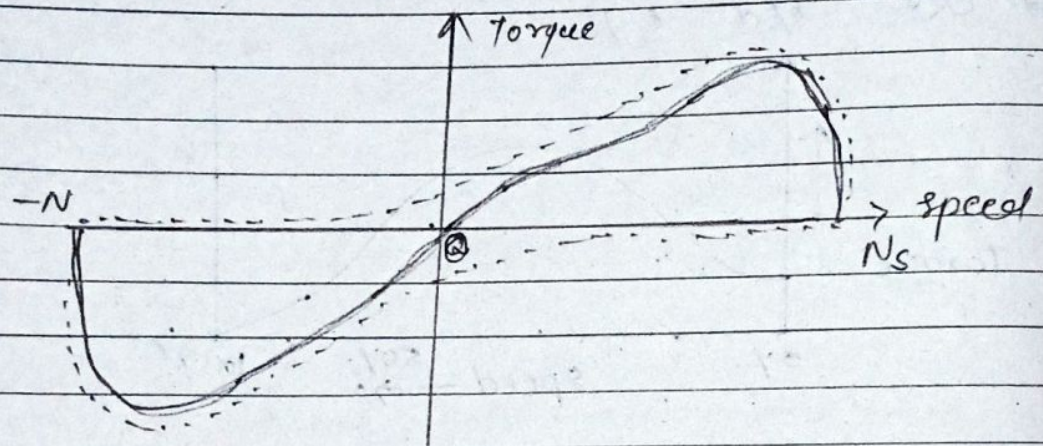

अब रोटर द्वारा उत्पन्न पावर

$$P_E = \left(\frac{I-s}{s} \right) I_2^2 R_2$$

यदि N rotor speed rpm है तब torque

$$T_E = \frac{1}{2\pi N} \left(\frac{I-s}{s} \right) I_2^2 R_2$$

$$N = N_s (I-s)$$

$$T_E = \frac{1}{2\pi N_s} \times \frac{I_2^2 R_2}{s} = K \frac{I_2^2 R_2}{s}$$

इसलिए leading & lagging को साधुता से लिए

$$T_f = k \frac{I_2^2 R_2}{s}$$

$$T_f = \frac{I_2^2 R_2}{s}$$

$$T_b = -k \frac{I_2^2 R_2}{(2-s)}$$

$$T_b = -\frac{I_2^2 R_2}{(2-s)}$$

$$\text{total Torque} = T_f + T_b$$

रूढ़न्य लया +2 slip के लिए diagram में दोनों torque
ए resultant torque shown किया जाता है।
स्थिर अवस्था (standstill) पर

$$s = 1$$

$$(2-s) = 1$$

इसलिए T_f व T_b आंशिक रूप से लगाने हैं लेकिन
opposite हैं जो रूढ़न्य परिणामी Torque उत्पन्न करते
हैं। इससे यह स्पष्ट है कि single phase motor में
standing torque नहीं होता है।

Page No.	
Date	

Page No.	72
Date	

Unit -05


Special Electrical Machines

* Universal Motor :-

इस motor की संरचना भी DC motor से समान होती है। मंतर यह है कि इसमें आर्मेचर तथा stator दोनों परलिन बनाये जाते हैं। यह motor AC व DC से लगभग समान कार्य करता है। इसे Universal motor तथा AC series motor भी कहते हैं।


Working :-

Universal motor से AC अथवा DC दोनों में से किसी पर भी पसे दिया जाता है। यह DC motor से working principle पर work करता है। जब armature, winding तथा field winding से series में connect कर current flow किया जाता है तब इसमें magnetic flux armature द्वारा उत्पन्न। magnetic flux वल रेखाएँ से प्रतिक्रिया करता है जिससे armature रोट होने लगता है। यह motor आकार में छोटे होने के कारण commutation अवधि में किसी winding में संयोजक दिया द्वारा प्रेरित induced voltage इतनी उच्च धारा उत्पन्न करती है। Commutation सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न न हो। इसे सुधार के लिए छोटी motor में high resistance के carbon brush तथा बड़ी motor में समझारी फुलन उपयोग किया जाता है।

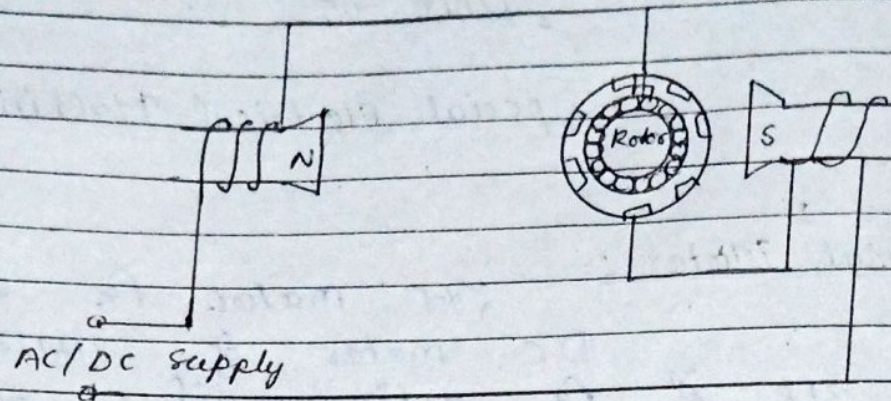

* Torque Speed Characteristic Curve:-

- (1) भार परिवर्तन के साथ गति में परिवर्तन होता है।
- (2) के मावृति परिवर्तन के साथ चाल में परिवर्तन होता है।
- (3) Starting speed torque किसी विशेष work के लिए उच्च होता है।

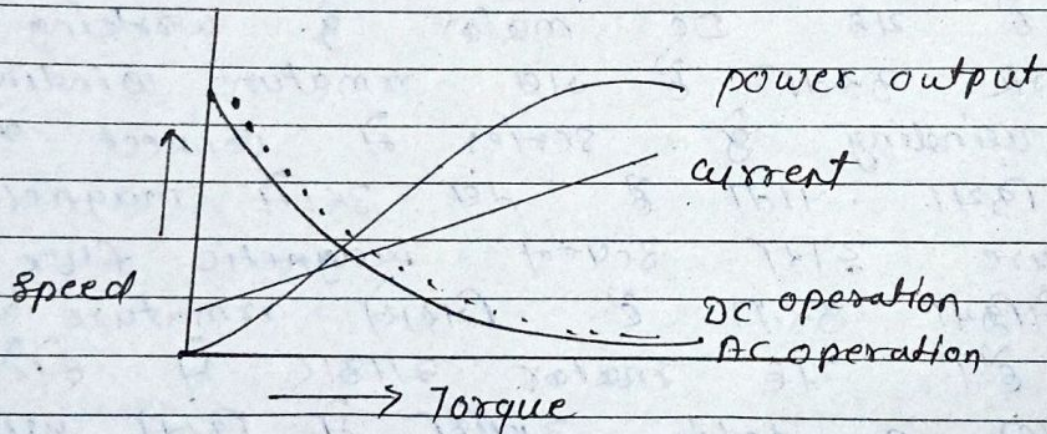


Applications:-

इसका प्रयोग सिंचाई मशीन में किया जाता है। इसका प्रयोग वैक्यूम स्वोचर में हेयर ड्रायर, मिक्सी, ब्लेंडर इत्यादि में किया जाता है।

Hysteresis Motor :- यह एक विशेष प्रकार का 2 ϕ induction motor है जिसका लिए DC excitation की आवश्यकता होती है जबकि इसकी construction split phase equivalent cage induction motor की तरह होता है इसका Rotor cylindrical type होता है तथा Hard magnetic material से मिलकर बना होता है यह स्थिर गति से synchronous speed तक एक समान torque तथा बिना noise के synchronous speed तक चलायी जाती है।

Working :-

जब motor को supply दी जाती है तब उसमें current प्रवाहित होता है तब उसमें दो स्थायी magnetic pole develop होते हैं। चुम्बकीय pole stator के rotating magnetic field के साथ तुल्यकालन में बाह हो जाता है और motor synchronous motor के समान कार्य करता है इस motor में एक बार rotating magnetic field द्वारा induce poles बनी रहती है जो स्थायी ध्रुवीयता युक्त motor कि भाँति कार्य करता है जब motor synchronous speed से ऊँचा जाता है तब ध्रुवीय क्षेत्र के ध्रुवों से टकराये और motor synchronous speed पर चलने लगती है।

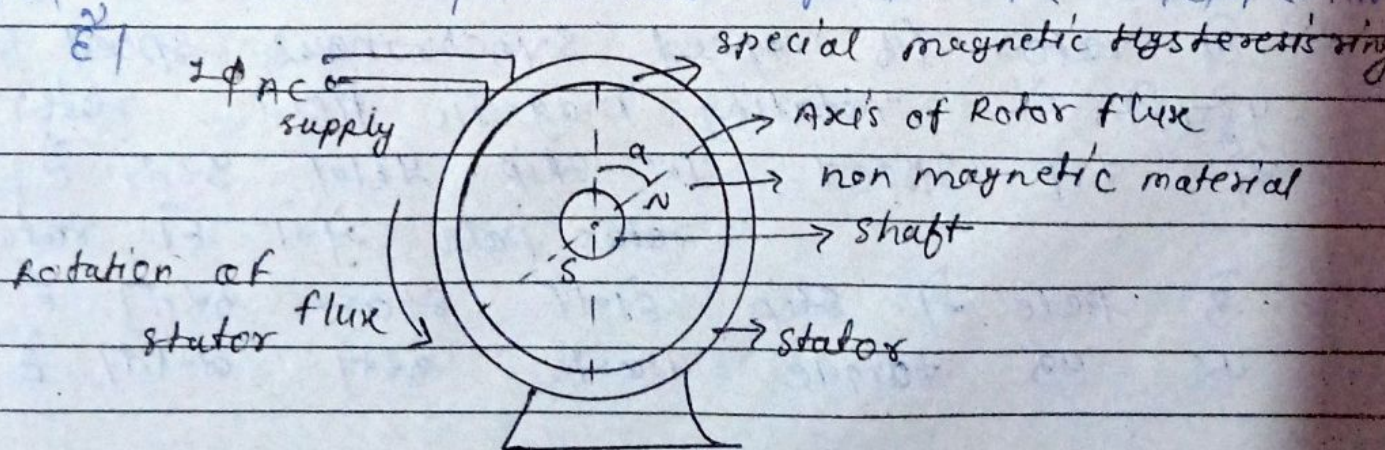

Application :-

इस मोटर का उपयोग मुख्यतः हवनि उपकरणों, विद्युत घड़ियों सूचक यंत्रों व गियर प्रणाली इत्यादि में किया जाता है।

Reluctance Motor :-

Reluctance motor एक ऐसा single phase synchronous motor होता है जिसका क्षेत्र रकुछा होता है induction motor के समान इससे stator में भी magnetic field induced होता है। इस motor के stator में मुख्य running तथा auxiliary winding होती है।

Reluctance motor की संरचना मुख्यतः दो प्रकार की होती है प्रथम प्रकार में split phase stator तथा एक centrifugal switch होता है जोकि auxiliary switch को ckt से हटा देता है। इस प्रकार के motor को split phase reluctance motor कहते हैं।

Working :-

यह motor induction motor working के rotate करना श्रुत करता है तथा motor ऐसी speed से प्रचालित होता है जिसकी गति motor resistance पर depend नहीं करती है। जैसे ही motor की speed synchronous speed पर पहुँचती है rotating magnetic field, motor pole में कम speed पर slip प्रदान करता है।

motor pole जैसे ही rotate करता है उस pole से slip होना श्रुत करता है motor पर एक torque उत्पन्न करने लगता है।

यह torque magnetic flux द्वारा Low reluctance path का अनुगमन करने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है इस motor का power factor तथा efficiency सामान horse power की induction motor से निम्न होती है।

Application :-

reluctance motor स्थिर गति अभिलक्ष्य के कारण signal उपकरणों, अभिलेख मापन यंत्रों व कोनोग्राफ आदि में प्रयुक्त की जाती है। तथा मॉटरों में भी किया जाता है।

* Double Revolving field Theory :- द्वि-क्षेत्र परिभ्रमण (Double Revolving field)






Principle के अनुसार एक AC flux को दो rotating संघटकों में विपरीत किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक संघटक तुल्यकाली गति (synchronous speed) में एक-दूसरे की विपरीत direction में पूर्णमान होते हैं।

इस principle में 5 condition है जो निम्न है :-

- (1) AC magnetic flux का max^m value ϕ_m है तथा इससे संघटक flux A और B का मान $\phi_m/2$ है जो हमेशा anticlockwise तथा clockwise direction में synchronous speed पर rotate कर रहे हैं।
- (2) चित्र में दिखाये अनुसार कुछ समय बाद संघटक flux A व B अपनी प्रारम्भिक स्थिति से 0 संधा-0 डिग्री rotate हो जाता है।

नव परिणामी फ्लक्स $\frac{2 \times \phi_m}{2} \cos \frac{2\theta}{2} = \phi_m \cos \theta$ होगा।

- (3) चित्र में दिखाया गया है कि प्रारम्भिक स्थिति से एक चौथाई चक्र बाद दोनों संघट्ट फ्लक्स परस्पर opposite direction में हो जाता है। जिससे परिणामी फ्लक्स $\frac{\phi_m}{2} - \frac{\phi_m}{2} = 0$ हो जाता है।
- (4) चित्र (घ) में प्रारम्भिक स्थिति से आधे चक्र बाद दोनों फ्लक्स परस्पर एक direction में हो जाता है। परन्तु यह दिशा प्रारम्भिक स्थिति से विपरीत होने के कारण परिणामी फ्लक्स $-\frac{\phi_m}{2} - \frac{\phi_m}{2} = -\phi_m$ हो जाता है।
- (5) प्रारम्भिक स्थिति से $3/4$ चक्र परचाल होने पर दोनों संघट्ट फ्लक्स पुनः परस्पर विपरीत दिशा में हो जाते हैं। जिससे परिणामी फ्लक्स $-\frac{\phi_m}{2} + \frac{\phi_m}{2} = 0$ हो जाता है।

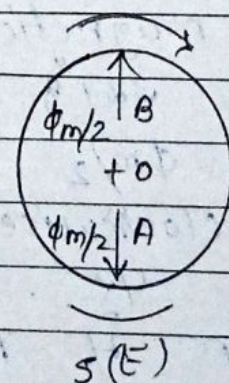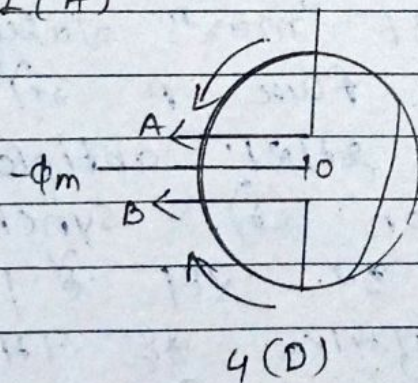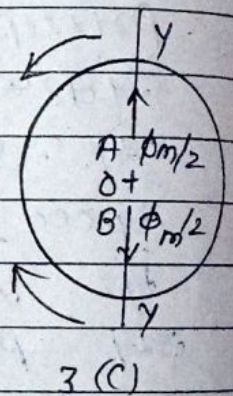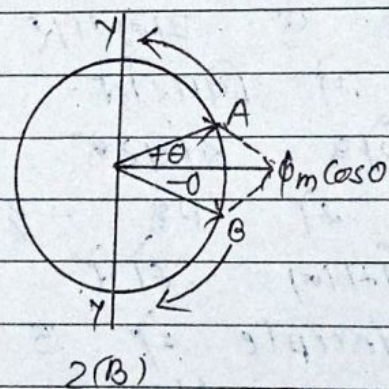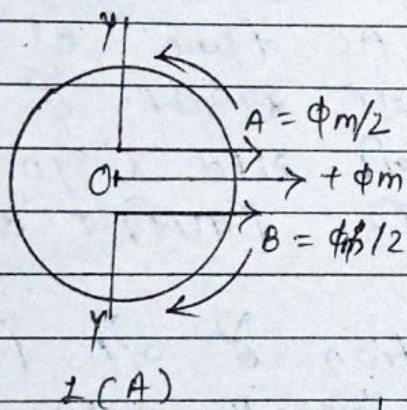

जिससे यह स्पष्ट है कि परिणामी फ्लक्स एक प्रत्यावर्ती फ्लक्स है जिसका maximum result ϕ_m होगा।

Linear Induction Motor (LIM) :-

Linear induction

मотор कि चाल उर्धमान न होकर रेखिक होता है अर्थात् इसका रॉटर एड सीधी रेखा में आगे तथा पीछे डि ओर गति करता है या फिर जब स्क्रॉ स्क्रॉ अवस्था में होता है तब यह स्क्रॉ भी जॉन्वर जॉन्वे में गति करता है इन मॉटर को उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहाँ क्षेत्र पद्धति स्थिर या चलितीय प्लेट चालित या स्थिर होती है जब induction मॉटर में 3 phase supply दी जाती है। तब एड धुनी चुम्बकीय फ़िल्ड स्क्रॉ winding के सापेक्ष गति करता है।
उत्पन्न


$$V = 2\omega f$$

$\omega = 2\pi f$ कि चोड़ाई $f =$ आवृत्ति

Working Principle :-

Linear induction मॉटर का जॉन्वर

speed में घुमने का प्रमाणित रॉटर रॉटर induction मॉटर के समान होता है जब किसी रॉटर रॉटर magnetic field में कोई विद्युत चालक जैसे :- ऐल्युमिनियम, ताँबा आदि धातु रखी जाती है तब चालक द्वारा सापेक्ष वेग के कारण चुम्बकीय फ़्लक्स काटता है और समय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के अनुसार इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जिसकी दिशा Fleming के right hand के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। जब चालक short circuit हो अर्थात् बंद परिपथ बनाता है तब उसमें मॉटर धारा प्रेरित होती है।

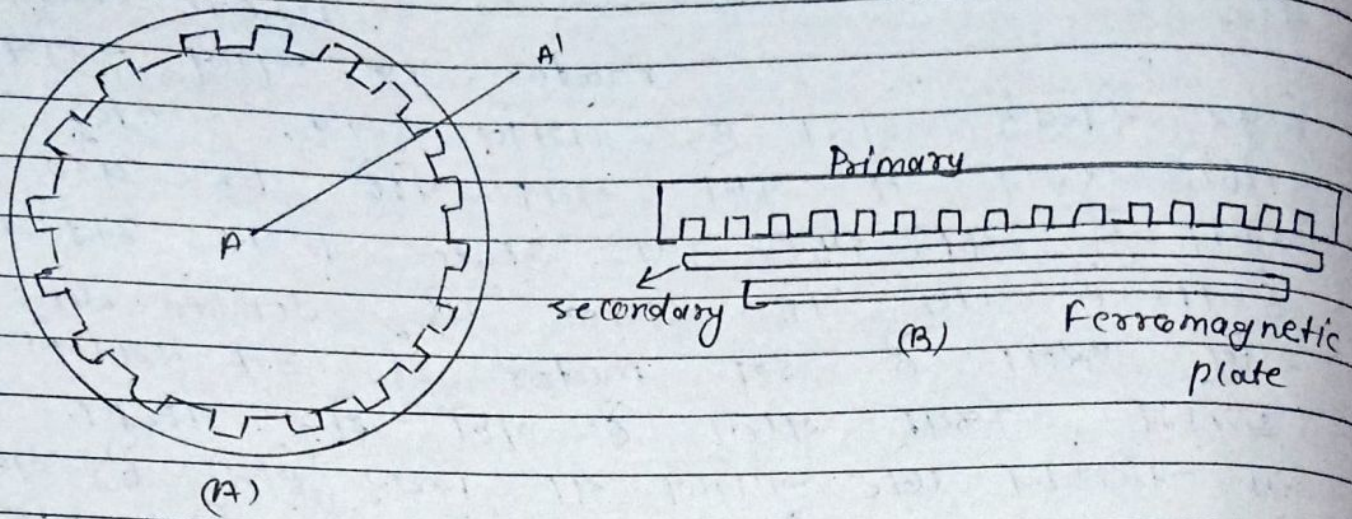

Application:-

- (1) विद्युत बेलगाड़ियों में स्वचालित दरवाजे को खोलने व बंद करने के लिए।
- (2) यांत्रिक उपकरण को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है।
- (3) मेटेबिक बेल्ट कन्वर्टर या ड्राइव को चलाने में प्रयोग किया जाता है।